

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.01.2025 13:05 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1328544 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KEC605

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.01.2025 13:05 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1328544 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KEC605	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	21447	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3FBYHZTPY673639	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10Q3EJ1871210	Marka	Peugeot
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	MAVİ
Model	508	İlk Tescil Tarihi	06-03-2024
Sonraki Muayene Tar.	11-12-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	11-12-2026	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

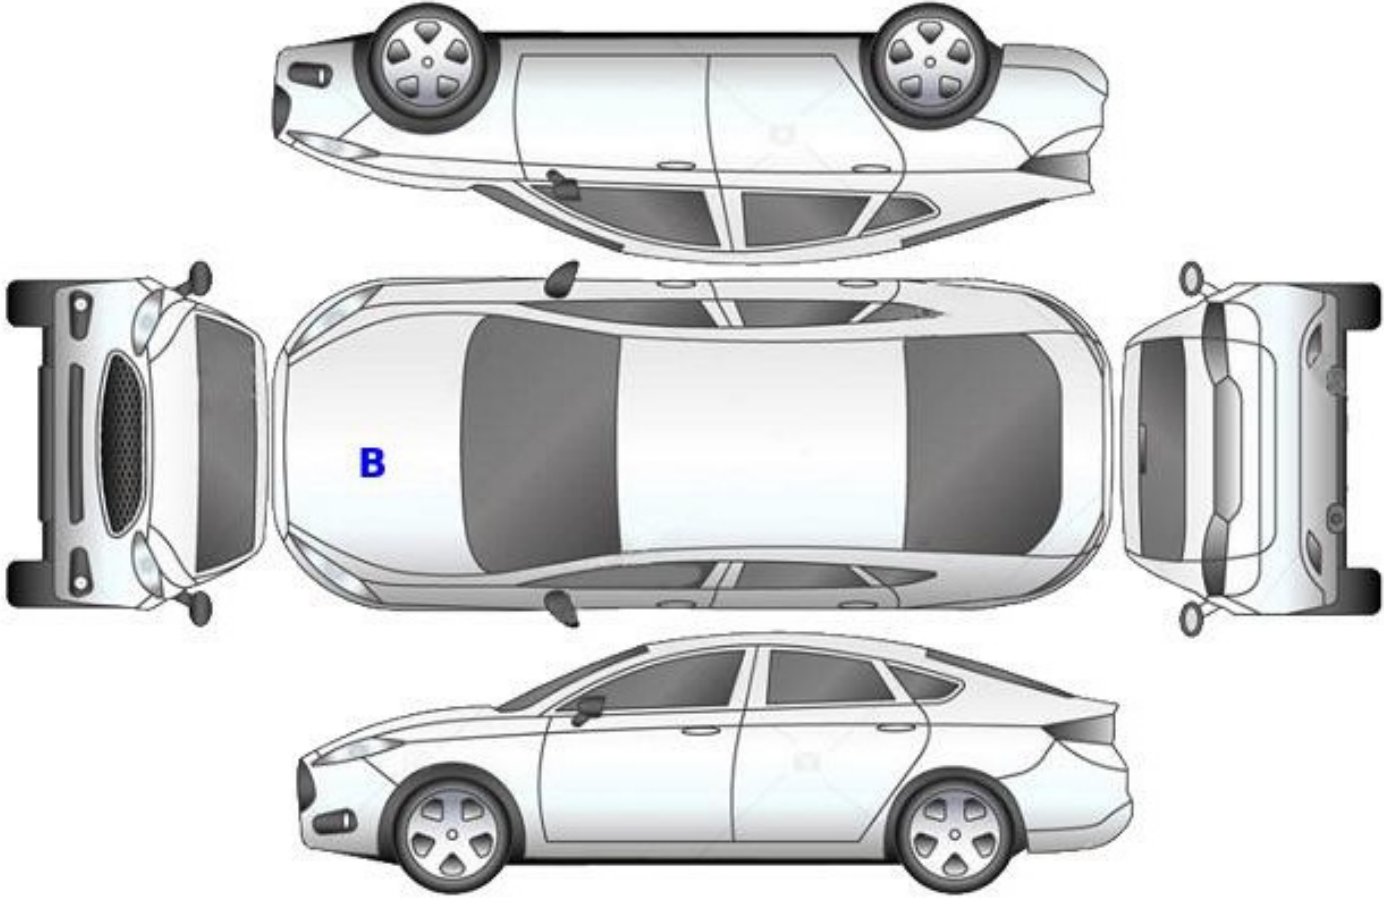

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.01.2025 13:05 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/11
Rapor No: 34-02-1328544 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.01.2025 13:05 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1328544 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.9 m/km	-3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	87	1
2. Aks	89	90	1

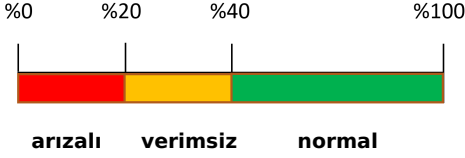

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	249	257	3
2. Aks	224	237	5
El Freni	192	206	7

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/18	94W	7 mm	Yazlık
Sol Arka	235/45/18	94W	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/18	94W	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/45/18	94W	7 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.01.2025 13:05 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1328544 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
283	170,56	67,3	119
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	93,9	15,2	97,81
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

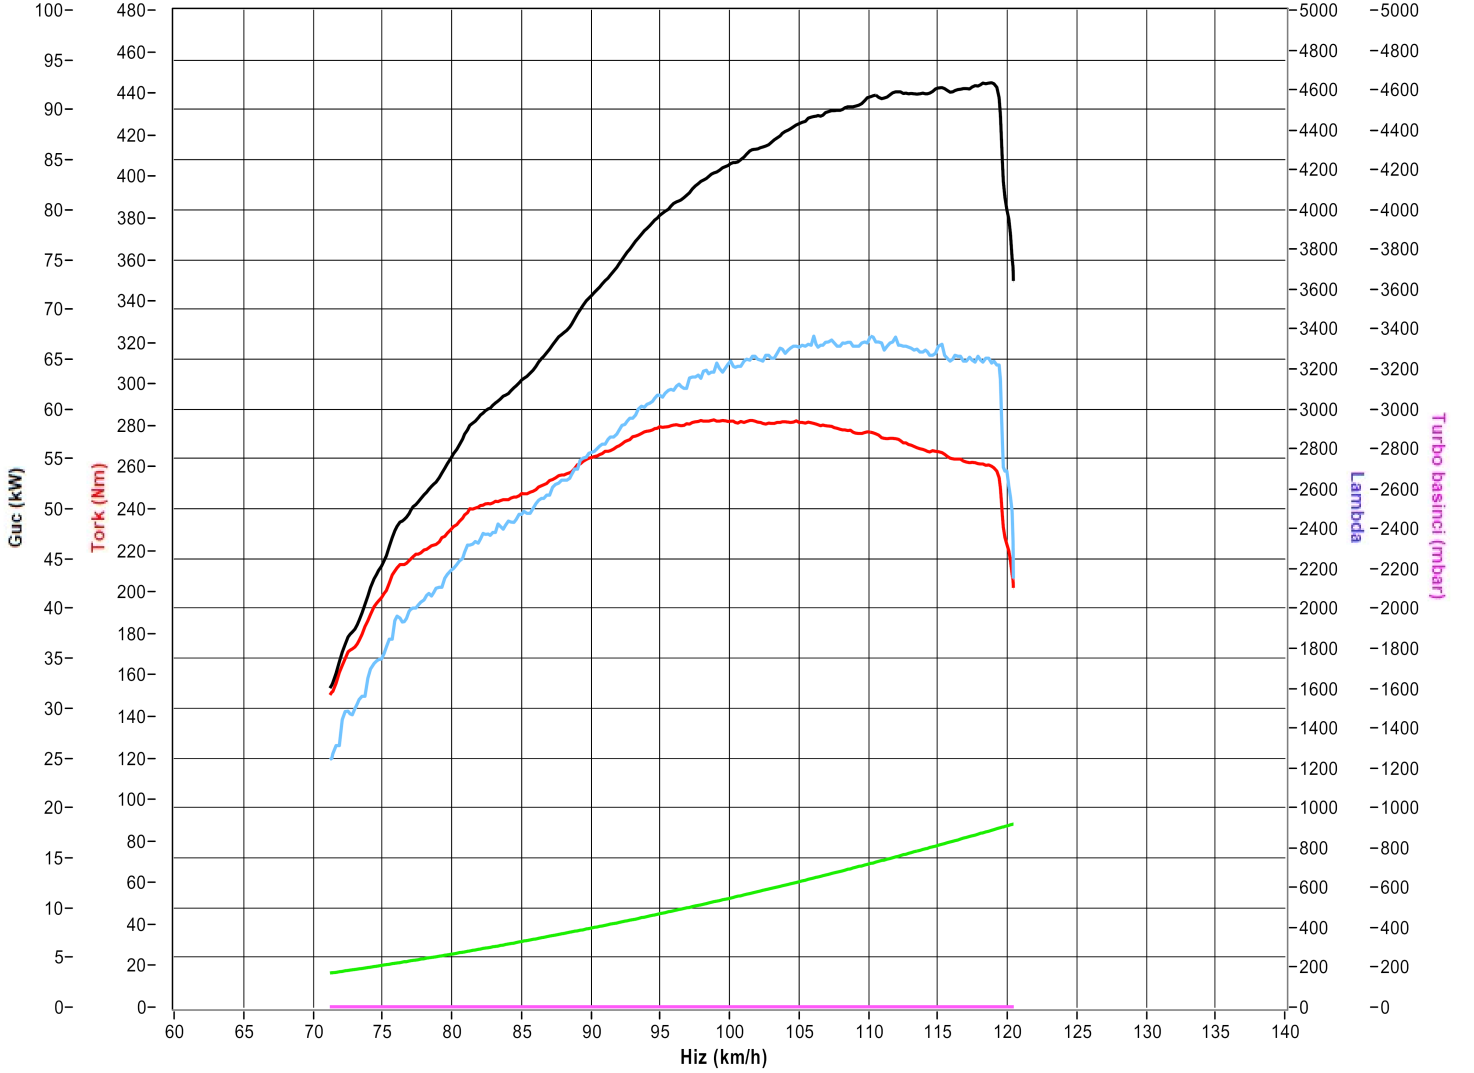

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.01.2025 13:05 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1328544 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

07.01.2025

Araç: Peugeot 508—II 1.5 16V Blue—HDI 130 hatchback

Motor kodu: YHZ (DV5RC)

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VR3FBYHZTPY673639 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 07.01 .2025 12:35:46 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel motor Z*

Hata kodu U1218—81:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu P06BS—04:

Motor elektronik kumanda ünitesi

BELLEK HATASI

ABS Bosch ABS 0

Hava yastığı Hava yastığı 1*

Hata kodu B1400—64:

CAN-BUS

.. "

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Klima Otomatik klima kontrol sistemi 0

Güvenlik Çok fonksiyonlu kamera O*

Konfor Ana kumanda ünitesi BSI 6

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bırakma

sinyali

MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu B1418:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu B1209:

Mesafe asistanı

HATALI SİNYAL

Hata kodu B1327:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ELEKTRİKLİ YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 3

arızalı aktivasyon

Hata ko_du_B1326:

— ELEKTRİKLİ YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 1

arızalı aktivasyon

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKIŞKAN BASINCI

Hatalı alçak basınç sistemi.

Konfor Gösterge grubu 1*

Hata kodu U1FAO:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUKİLETİŞİM

Konfor Multiplex kontrol paneli Z*

Hata kodu B13BA-13:

lyonlaştırıcı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B13BB-13:

lyonlaştırıcı

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran 39:

Hata kodu B1574—42:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1576—54:

Çok işlevli ekran ünitesi

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Hata kodu U1FAO—OO:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUKİLETİŞİM

Konfor PARK ASİSTANI

Konfor Araç mesafesi asistanı

Konfor Direksiyon kumanda modülü *

Konfor Direksiyon kontrol düğmesi

Konfor Silecek

Konfor Yağmur/Işık sensörü 500000

Hata kodu U1F03:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu B1000:

ECU

HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!

Hata kodu U1807:

Limit kapatma

GERİ BESLEME YOK!

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu B1009:

ECU

Dahili hata.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	07.01.2025 13:05	Bayi No:	3402	Sayfa:	7/11
Rapor No:	34-02-1328544	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2025 12:18	Araç Çıkış Tarihi:	07.01.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor Sürücü kapısı modülü Z*

Hata kodu B1392—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ON__
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ARKA
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Elektr. kontrollü bagaj kapağı 7*

Hata kodu B100C-17:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJI!

Hata kodu B1746—78:
ARKA KAPI
Hatalı senkronizasyon.

Hata kod u B1747—04:
Bagaj kapağı elektronik kumanda ünitesi
ARIZALI BAŞLATMA

Hata kodu B174E-11:
Bagaj kapağı kapatma şalteri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1752—01:
Bagaj kapağı aktüatörü 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1753—01:
Hatchback aktüatörü 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1757—01:
HATCHBACK KAPATMA
Fonksiyon hatalıdır.

Şanzıman Otomatik şanzıman BVA_AM6 O*
Hırsızlık koruması HIRSIZ ALARM SİSTEMİ c*
Hırsızlık koruması Alarm sireni 0
Direksiyon Hidrolik servo direksiyon 0
SesNideo Navigasyon sistemi 4*

Hata kodu U1476:
Radyoya Ethernet bağlantısı
Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U183A:
Panoramik kamera kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİŞİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Hata kodu U182D:
Çok işlevli ekran
Dokunmatik ekran yapılandırması hatalıdır.

Hata kodu U_1FOO:

—
ARIZA TEŞHİS MODULU
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	07.01.2025 13:05	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-02-1328544	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2025 12:18	Araç Çıkış Tarihi:	07.01.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***3639 şasi nolu PEUGEOT 508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	07.01.2025 13:05	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1328544	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2025 12:18	Araç Çıkış Tarihi:	07.01.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik




**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.01.2025 13:05 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11
Rapor No: 34-02-1328544 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:18 Araç Çıkış Tarihi: 07.01.2025 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Diğer

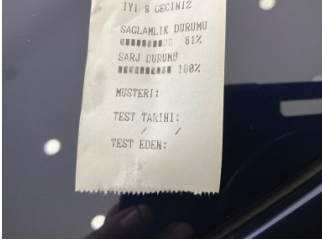

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Bagaj kapağı/kapısı

Parça ve Hasar

Bagaj kapısı - Arızalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	07.01.2025 13:05	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1328544	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2025 12:18	Araç Çıkış Tarihi:	07.01.2025 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası