

Öztürkler Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. Yeşiltepe Mahallesi Uluyol
Caddesi No:31 Erenler/Sakarya sakarya5401@dexpert.com.tr 0 (506) 947
97 54 ERENLER SAKARYA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:58
Rapor No: 54-01-1304250
Mersis No: 0716000386000012

Bayi No: 5401
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:51

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:58

Full Ekspertiz



54ADC756

Eksper / İmza

Öztürkler Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. Yeşiltepe Mahallesi Uluyol
Caddesi No:31 Erenler/Sakarya sakarya5401@dexpert.com.tr 0 (506) 947
97 54 ERENLER SAKARYA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:58
Rapor No: 54-01-1304250
Mersis No: 0716000386000012


Bayi No: 5401
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:51

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:58

Araç Bilgileri

Plaka	54ADC756	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	187769	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF38D9HD8DL049220	Motor Gücü	84 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1560cc
Rengi	BEYAZ	Model	508
Sonraki Muayene Tar.	2024-11-12	Model Yılı	2013
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	ADEM GÜNGÖR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

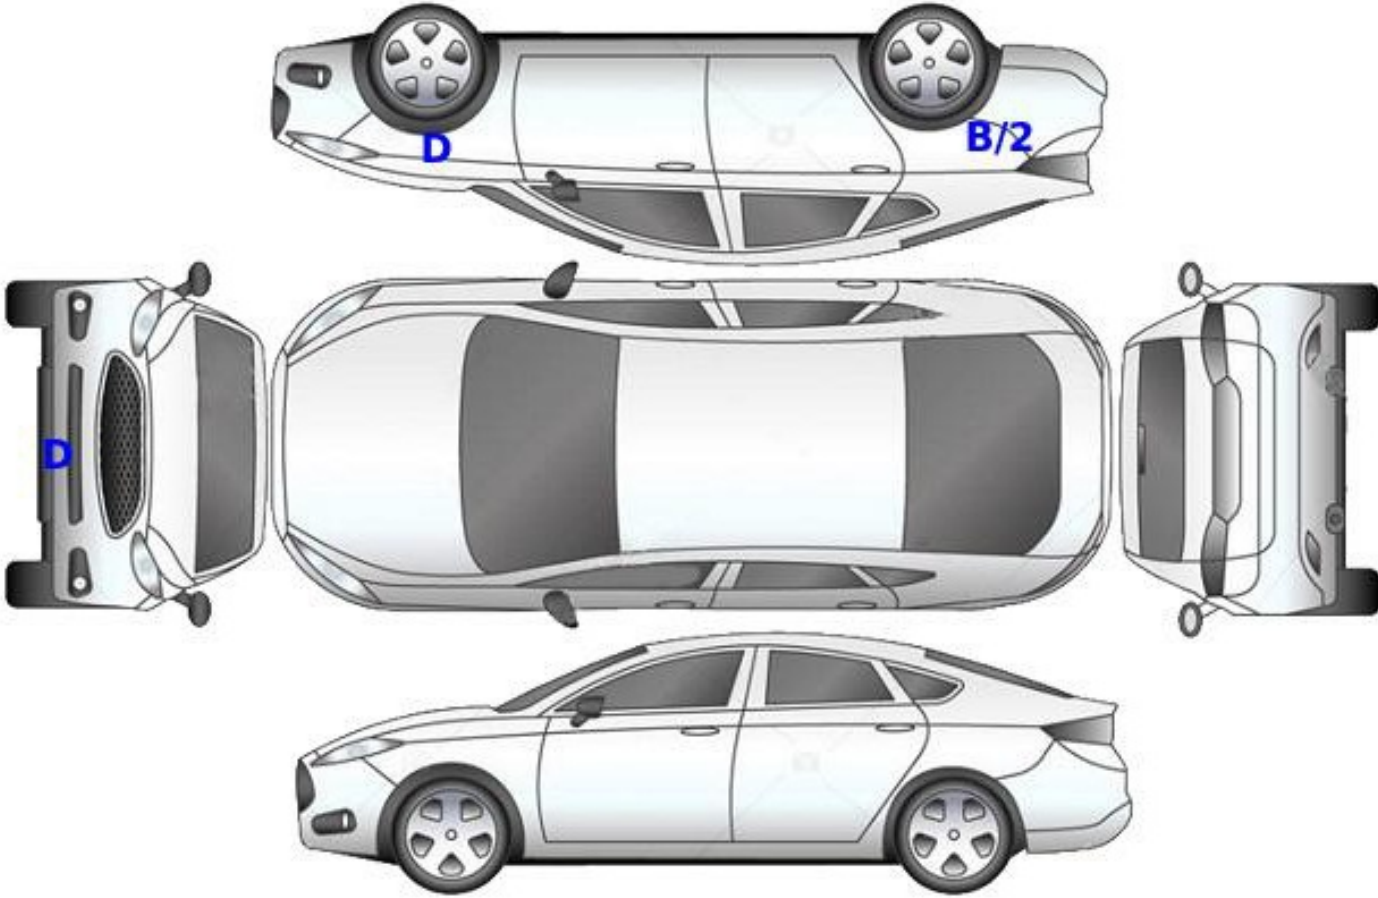

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Öztürkler Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. Yeşiltepe Mahallesi Uluyol
Caddesi No:31 Erenler/Sakarya sakarya5401@dexpert.com.tr 0 (506) 947
97 54 ERENLER SAKARYA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:58 Bayi No: 5401 Sayfa: 1/1
Rapor No: 54-01-1304250 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:58
Mersis No: 0716000386000012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.6 m/km	7.1 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	77	1
2. Aks	66	67	1

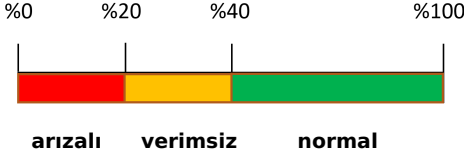

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	95	83	13
2. Aks	282	269	5
El Freni	249	245	2

Verimlilik

0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	98V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	98V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	98V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	98V	5 mm	Yazlık

Öztürkler Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. Yeşiltepe Mahallesi Uluyol
Caddesi No:31 Erenler/Sakarya sakarya5401@dexpert.com.tr 0 (506) 947
97 54 ERENLER SAKARYA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:58 Bayi No: 5401 Sayfa: 1/1
Rapor No: 54-01-1304250 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:58
Mersis No: 0716000386000012

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

04.11.2024
Araç: Peugeot 508 1.6 8V HDi 115 Sedan
Motor kodu: 9HD (DV6C)
Üretim yılı: 12-15
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF38D9HD8DL049220 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 04.11.2024 10:28:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 3

Hata kodu P0263:
GLİÇ KAYBI Sil. 1
GUÇ KAYBI

Hata kodu P0263:
GLİÇ KAYBI Sil. 1
GUÇ KAYBI

Hata kodu P0263:
GLİÇ KAYBI Sil. 1
GUÇ KAYBI

Motor Siemens SID 807 5

Hata kodu P1382:
Jeneratör tahrik kayışı
Jeneratör tahrik kayışında aşırı kayma

Hata kodu P12A8:
Enjektör valfi 3
ARIZALI/EKSİK KONTROL

Hata kodu P2299:
Gaz pedalı konumu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0263:
GLİÇ KAYBI Sil. 1
GUÇ KAYBI

Hata kodu P0500:
Sürüş hızı sensörü/sinyali
HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP Bosch 8.1 OBD 1

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu U1208:
MOTOR ECU'SÜNDEN CAN-BUS/VERİ HATTI
BOZUKİLETİŞİM

ABS El freni
Hava yastığı Hava yastığı (CAN)
Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor Ana kumanda ünitesi BSI (CAN) Acoo

Hata kodu B1418:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
MANTIKSIZ SİNYAL

Konfor KAPI MODÜLÜ
Konfor Far ayarı
Konfor Uzun huzmeli far asistanı
Konfor Yağmur/Işık sensörü (CAN)
Konfor Gösterge panosu grubu (CAN)
Konfor Matrix gösterge panosu
Konfor Direksiyon kumanda modülü 6000000

Hata kodu B1836—00:
TRANSPONDER ANTENİ
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Park asistanı (CAN)

Hata kodu U1FOO—OO:

—
ARIZA TEŞHİS MODULU
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu B1250—62:

— —
SOL ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Head-up ekran
Konfor SHecek 000

Hata kodu B11BO—71:
Cam sileceği
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B100C-16:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJI!

Hata kodu B11B1—81:
ÖN CAM SİLECEĞİ
HATALI KONTROL!

Konfor BSM motor elektronik kontrol ünitesi 4

Hata kodu B1002—00:
ECU
BEKLENMEDİK YENİDEN BAŞLATMA

Hata kodu B1150—12:
FAR YIKAMA POMPASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hejja Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Hata kodu 81150—13:
FAR YIKAMA POMPASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U_1FOO—Oü_:
—
ARIZA TEŞHİS MODULU

Öztürkler Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. Yeşiltepe Mahallesi Uluyol
Caddesi No:31 Erenler/Sakarya sakarya5401@dexpert.com.tr 0 (506) 947
97 54 ERENLER SAKARYA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:58 Bayi No: 5401 Sayfa: 1/1
Rapor No: 54-01-1304250 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:58
Mersis No: 0716000386000012

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Konfor Direksiyon kontrol düğmesi 0
Konfor Anahtarsız giriş A

Hata kodu 81724:
On Sağ Kapı kolu sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Elektronik anahtar için okuma cihazı LCE 0
Konfor Multiplex kontrol paneli 0
Konfor Viraj aydınlatmalı far AFS 0
Şanzıman Otomatik şanzıman 0
Hırsızlık koruması HIRSIZ ALARM SİSTEMİ 0
Direksiyon Servo direksiyon 0
SesNideo Telematik (CAN) 0
SesNideo Ses yükseltici 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.10.2014		Park Halinde Çarpılma	Hayır	6985.91	TL

Öztürkler Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. Yeşiltepe Mahallesi Uluyol
Caddesi No:31 Erenler/Sakarya sakarya5401@dexpert.com.tr 0 (506) 947
97 54 ERENLER SAKARYA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:58
Rapor No: 54-01-1304250
Mersis No: 0716000386000012

Bayi No: 5401
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:51

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:58

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sağ
Farlar
Motor kaputu

Parça ve Hasar

Sağ Podye Sacı - Boyalı
Marşbiyel, sağ - Boyalı
Far, sağ - Değişmiş
Motor kaputu - Taş Vuruğu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Öztürkler Otomotiv Parçaları San ve Tic. A.Ş. Yeşiltepe Mahallesi Uluyol
Caddesi No:31 Erenler/Sakarya sakarya5401@dexpert.com.tr 0 (506) 947
97 54 ERENLER SAKARYA

Rapor Tarihi:	04.11.2024 10:58	Bayi No:	5401	Sayfa:	1/1
Rapor No:	54-01-1304250	Araç Giriş Tarihi:	04.11.2024 10:51	Araç Çıkış Tarihi:	04.11.2024 10:58
Mersis No:	0716000386000012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası