



WVWZZZAUZKW200937 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	M*****V	Telefon:	541*****403	Tarih:	30.04.2025	Rapor No:	550165-00138
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: DGT*****368

Plaka	34CCV438
Marka Model:	VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI BMT 115 DSG COMFORTLINE
Model Yılı	2019
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	26.08.2019 / 01.07.2019
Muayene Geçerlilik	30.04.2025
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1598(cc) / 85(kw)
Kilometre	169.527

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MEKANİK EKSPERTİZ

MOTOR EKSPERTİZ

Paket: ARABAM.COM KURUMSAL START

Paket Fiyatı: 2.750,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: M*****V Vergi / TC Numarası: 621*****083 Telefon: 541*****403	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ATAŞEHİR ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: Berkcan Abay
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili İmza: Mersis Numarası: 0325115592900014 TSE: 34-HYB-23343 Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. NO:61 Acıbadem Üniversitesi Karşısı Ataşehir/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 14:33:19

İş Emri Bitiş Zamanı: 14:45:36

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34CCV438 | 30.04.2025 | No: 550165 | TSE: 34-HYB-23343

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play




WVWZZZAUZKW200937 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

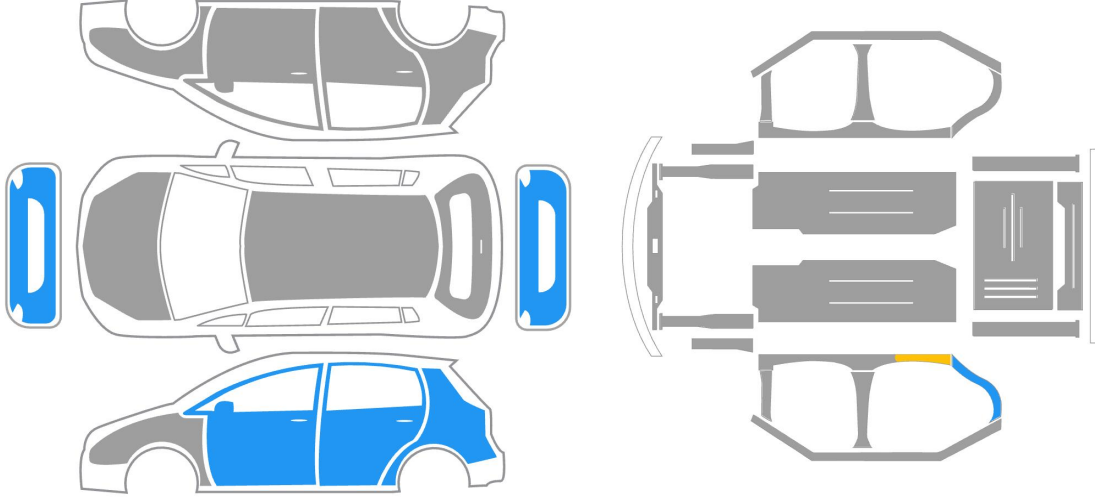

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(6) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[110 - 150]	Kimyasal Deformasyon Var, Sunroof Var, Çizik Var,
Kaput	ORIJINAL	[110 - 150]	
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[110 - 150]	Ezik ve Gamzeler Var, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, Çizik Var,
Sol Ön Kapı	BOYALI	[110 - 500]	Boyalı, Vernik Geçisi Var, İşlemli,
Sol Arka Kapı	BOYALI	[110 - 600]	Boyalı, Vernik Geçisi Var, Çizik Var, İşlemli,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Vernik Geçisi Var, Çizik Var, İşlemli,
Bagaj	ORIJINAL	[110 - 150]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[110 - 150]	Hasar Var,
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[110 - 150]	
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[110 - 150]	
Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[110 - 150]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Ön Tampon	BOYALI		Alt Panjur Kırık, Çatlak, Kırık, Çatlak Var, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var,



WVWZZZAUZKW200937 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 110]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 110]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 150]	
Sol Arka İç Direk	BOYALI	[60 - 350]	Vernik Geçisi Var, İşlemli,
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 110]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 110]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 150]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 110]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	LOKAL B.		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Taraftsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34CCV438 | 30.04.2025 | No: 550165 | TSE: 34-HYB-23343



WVWZZZAUZKW200937 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 6mm]
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 6mm]
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 6mm]
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 6mm]
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	ORTA	Sol salıncak konik lastiği deforme yırtık, Sağ salıncak konik lastiği deforme yırtık
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	KÖTÜ	Arka amortisörlerde yağ kaçağı var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	ORTA	aşınma var
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var, Krank ön keçede yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	YOK	
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Defransiyel Kontrol	YOK	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Defransiyel Yağ Kaçakları	YOK	



WVWZZZAUZKW200937 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ

Durumu Notlar

Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	ORTA	Sarkma var
Enjektör Kontrolü	ORTA	Enjektör diplerinde ıslaklık var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercooll Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Rulman ve bilyelerde ses mevcut
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-15°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	ORTA	Radyatör paneli ezik deforme
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	ORTA	Klima radyatörü üzerinde küçük ezik var.
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34CCV438 | 30.04.2025 | No: 550165 | TSE: 34-HYB-23343



WVWZZZAUZKW200937 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	Araç Fotoğrafları  7	KAPORTA / BOYA  Sağ Arka Çamurluk
KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	KAPORTA / BOYA  Ön Tampon	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

