

VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

Müşteri	A*****M	Telefon:		Tarih:	02.10.2025	Rapor No:	647466-00206
---------	---------	----------	--	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi	Motor No: 10Q*****087	Araç Fotoğrafları
Plaka	34EFB681	
Marka Model: PEUGEOT		
Model Yılı	2021	
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik	
Tescil / İlk Tescil	21.09.2021 / YOK	
Muayene Geçerlilik	02.10.2025	
Kasa Tipi	Otomobil / Station Wagon 5 Kapı	
Renk: BEYAZ (SEDEF)		
Motor CC / Gücü	1499(cc) / 96(kw)	
Kilometre	106.331	

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	MOTOR EKSPERTİZ	MEKANİK EKSPERTİZ
Würth CO2 KAÇAK TESTİ	DİAGNOSTİK	DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER
YOL TESTİ		

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****M Vergi / TC Numarası: Telefon: Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon: Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	ARABAM.COM İş Yeri Yetkilisi: İbrahim Işkın Yetkili İmza: Mersis Numarası: TSE: Adres: Taşdelen Cumhuriyet Mah. Bengi Sok. No:175 D Blok 1FJ Çekmeköy/İstanbul


İş Emri Başlama Zamanı: 12:58:20

İş Emri Bitiş Zamanı: 13:09:52



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

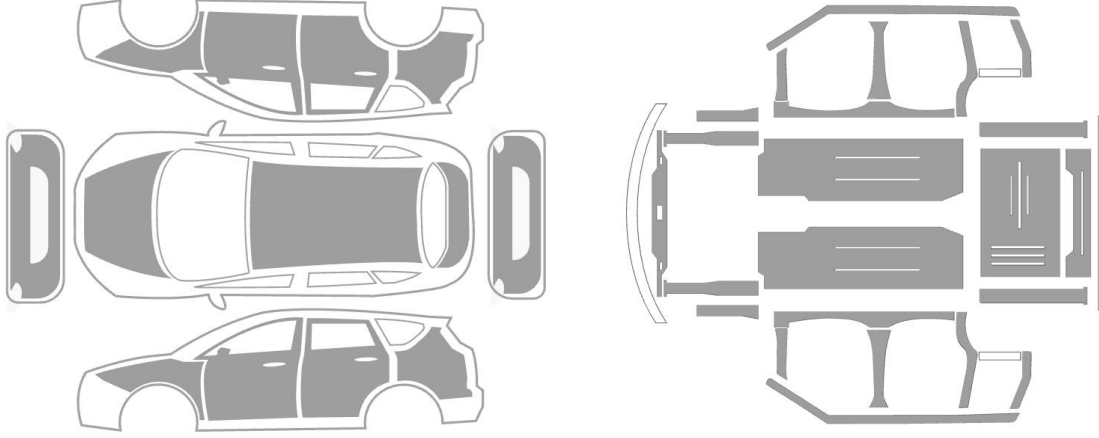

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Sunroof Var, Yarı Cam Tavan Var
Kaput	ORİJİNAL	[30 - 30]	Kaplama Var
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Kaplama Var
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Bagaj	Plastik/Karbon	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Kaplama Var
Ön Tampon	Plastik/Karbon		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-25°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EFB681 | 02.10.2025 | No: 647466 | TSE:



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 5mm]
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 5mm]
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 5mm]
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 5mm]
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Kırıkları	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	YOK	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

Würth CO2 KAÇAK TESTİ

Durumu Notlar

Kaçak Testi Kontrolü 📷

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.



Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

DİAGNOSTİK

Durumu Notlar

Araç Beyin testi 📷

Yapıldı

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT



02.10.2025

Araç: Peugeot 5008-II 1.5 16V Blue-HDi 130 FAP MPV
Motor kodu: YHZ (DV5RC)
Üretim yılı: 17-
Kilometre durumu:
Lisans numarası:
VIN: VF3MCYHZUMS138825 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 02.10.2025 13:02:04 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	0
Motor	Dizel motor	1*

Hata kodu P203F-7B:
Üre katkı maddesi sistemi
Seviye ÇOK DÜŞÜK

ABS	ABS/ESP	0
Hava yastığı	Hava yastığı	0
Konfor	Ana kumanda ünitesi BSI (CAN)	5

Hata kodu U1F8B:
Hareket kontrollü erişim sistemi kumanda ünitesi sağ veya arka ile iletişim
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu B1137:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1209:
Mesafe asistanı
HATALI SİNYAL

Hata kodu B1327:
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 3
arızalı aktivasyon

Hata kodu B1326:
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 1
arızalı aktivasyon

Konfor	Gösterge grubu	1*
--------	----------------	----

Hata kodu U1FA0:
MÜZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUK İLETİŞİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

-1-

mega macs PC

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

DIAGNOSTİK Detay Görselleri

Konfor	Multiplex kontrol paneli	0
Konfor	Çok işlevli dokunmatik ekran	2
Hata kodu B1576-54: Çok işlevli ekran ünitesi HATALI VEYA EKSİK KODLAMA		
Hata kodu U1FA0-00: MÜZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI BOZUK İLETİŞİM		
Konfor	PARK ASİSTANI	8*
Hata kodu U1F00-00: ARIZA TEŞHİS MODÜLÜ Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.		
Hata kodu B1221-92: ÖN SOL İÇ MESAFE SENSÖRÜ Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu B1225-92: ÖN SAĞ İÇ MESAFE SENSÖRÜ Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu B1222-92: MESAFE SENSÖRÜ ÖN/SOL DIŞ Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu B1226-92: MESAFE SENSÖRÜ ÖN/SAĞ DIŞ Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu B1250-92: SOL ÖN MESAFE SENSÖRÜ Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu B1251-92: SAĞ ÖN MESAFE SENSÖRÜ Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu B1245-92: SAĞ ARKA MESAFE SENSÖRÜ Fonksiyon hatalıdır.		
Konfor	Panoramik görüntü asistanı (AVP)	0
Konfor	Çok fonksiyonlu kamera	0
Konfor	Direksiyon kumanda modülü	0
Konfor	Direksiyon kontrol düğmesi	0
Konfor	Silecek	1
Hata kodu B100C-16: ECU HATALI BESLEME VOLTAJII		
Konfor	Yağmur/ışık sensörü	0
Konfor	Sürücü kapısı modülü	3*
Hata kodu B1392-16: ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAĞ ÖN Hella Gutmann Solutions GmbH		

-2-

mega macs PC

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTIZApp Store'dan
İndirinGoogle Play
"DENETİM"



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

DIAGNOSTİK Detay Görselleri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAĞ ARKA
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor	Elektr. kontrollü bagaj kapağı	1
--------	--------------------------------	---

Hata kodu B1003-55:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SÜ
HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor	Adaptif far CAN	0
Konfor	Araç mesafesi asistanı	0
Şanzıman	Otomatik şanzıman BVA_AM6	0*
Şanzıman	Vites pedalları	0
Direksiyon	Hidrolik servo direksiyon	0
Ses/Video	Ses yükseltici	0
Ses/Video	Navigasyon sistemi	1

Hata kodu B1003:
ECU
HATALI KODLAMA

Hella Gutmann Solutions GmbH

-3-

mega macs PC

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EFB681 | 02.10.2025 | No: 647466 | TSE:



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER

Durumu Notlar

Şase Numarası Kontrolü	İYİ	
KORNA	İYİ	
El Freni Kontrolü	İYİ	
Camlar	İYİ	
Kapı Kilitler Kontrol	İYİ	
Döşeme Deformasyon	ORTA	
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	İYİ	
Emniyet Kemeri Kontrol	İYİ	
Aynalar	İYİ	
Silecekler	İYİ	
Park Sensörü-Park Asistanı	İYİ	
İç Aydınlatma Kontrol	İYİ	
Ön Farlar	İYİ	
Gösterge Paneli Kontrolü	İYİ	Gösterge panelinde arıza yada ikaz bildirimi yok.
Ön Sinyal	İYİ	
Ön Sis Farları	YOK	
Arka Stoplar	İYİ	
Far Yıkama	YOK	
Plaka Aydınlatma	İYİ	
Radio-Teyp-Navigasyon Kontrol	İYİ	
Klima Test	İYİ	
Bagaj İçi	İYİ	
Bagaj Amortisörü	İYİ	
Stepne	İYİ	
Koltuk Döşemesi	İYİ	
Kapı Döşemesi	İYİ	
Yer Döşemesi	İYİ	
Kumanda Kontrol Üniteleri	İYİ	

Güvenilir



Detaylı



Taraftsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34EFB681 | 02.10.2025 | No: 647466 | TSE:



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

YOL TESTİ

Durumu Notlar

Araç Yol Sürüş Testi

Yapıldı

araç yol testi esnasında her hangi bir sorun tespit edilmedi.

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com



0850 759 90 00



iletisim@arabam.com



www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VF3MCYHZUMS138825 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	Araç Fotoğrafları  7	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

