

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 1/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05

Full Plus Ekspertiz



34KIF807

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/16
Rapor No: 34-06-1454956 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34KIF807	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	67263	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXXUPHNK1R4072799	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	GRİ	Model	Corsa
İlk Tescil Tarihi	05-04-2024	Sonraki Muayene Tar.	11-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD OTOMOTİV	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 3/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

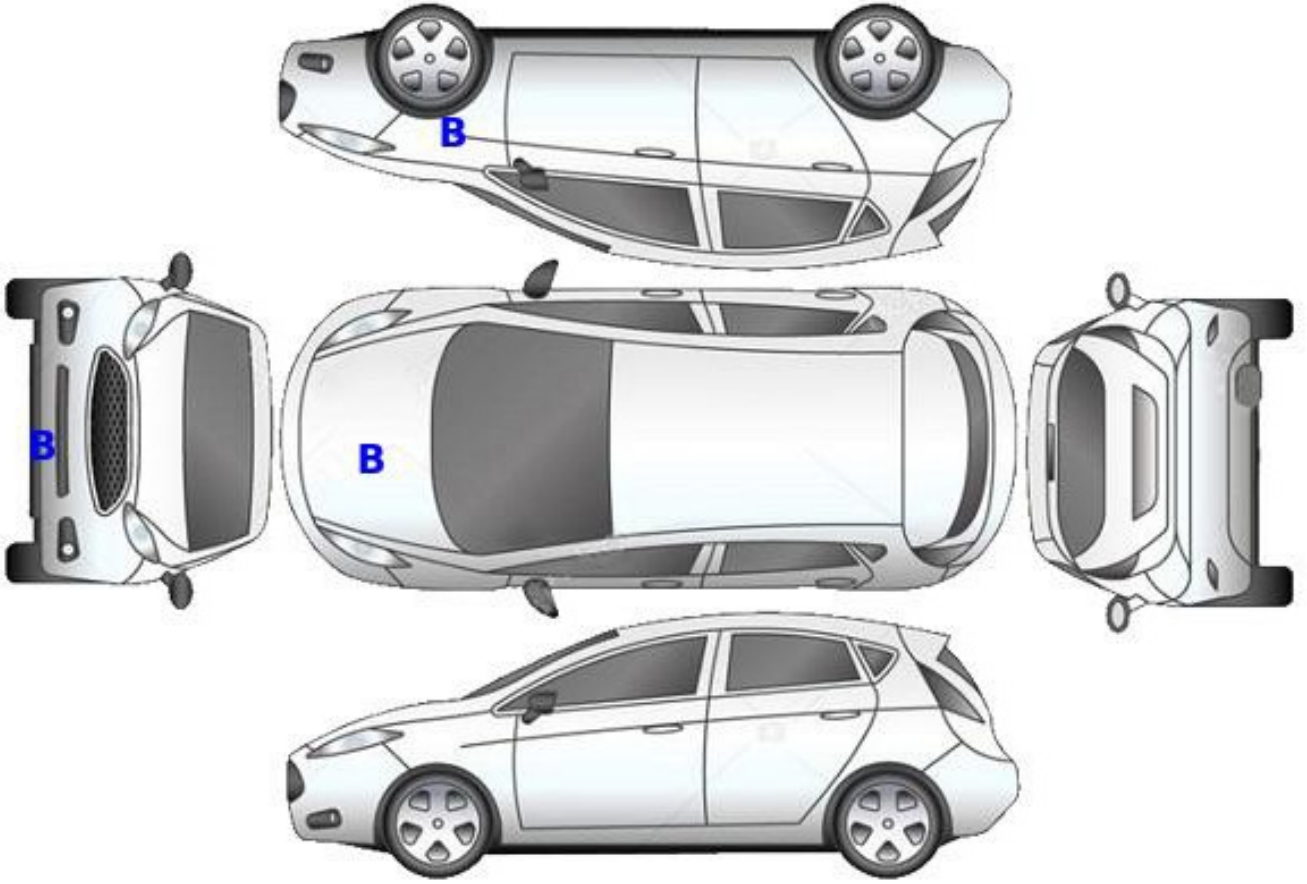

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 4/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizikler ve hasar var
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/16
Rapor No: 34-06-1454956 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	84	0
2. Aks	65	63	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	282	257	9
2. Aks	139	151	8
El Freni	90	117	23

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 6/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91H	3 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	91H	3 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	91H	3 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	91H	3,5 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Lastik, sol ön > Hasarlı



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05 Bayi No: 3406 Sayfa: 7/16
Rapor No: 34-06-1454956 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.01.2026 13:05	Bayi No:	3406	Sayfa:	8/16
Rapor No:	34-06-1454956	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
13.01.2026
Araç: Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT
Motor kodu: F 12 XHL (EB2ADTD)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN: VXXKUPHNK1R4072799 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 13.01.2026 12:53:54 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Motor Benzinli motor 8*
Hata kodu P0612-92:
Motor elektronik kumanda ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1118-87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U0140-87:
Merkezi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U1109-87:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U1209-81:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U1213-81:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
HATALI İLETİŞİM!
Hata kodu U1105-87:
Direksiyon açısı sensörüne CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U1121-87:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
ABS ABS/ESP 7
Hata kodu U1218:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U1118:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1109: }
MOTOR VE ŞANZIMAN ECU'SU ARASINDAKİ VERT HATTI YA
DA CAN-BUS
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U1209:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U1162:
MESAFE KONTROL
FONKSİYON MANTIKSIZ!
Hata kodu U1121:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu U2000:

CAN-BUS
ANA UYANDIRMA FONKSİYONU ARIZALI
Hava yastığı Hava yastığı 2
Hata kodu B1400-64:
CAN-BUS i}
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu U1802-81: o.
ARAÇ HIZI HAKKINDA BİLGİ
HATALI SİNYAL
Klima Otomatik klima kontrol sistemi 1
Hata kodu B1003-55:
Klima kumanda ünitesi
HATALI KODLAMA
Güvenlik PARK ASİSTANI 1*
Hata kodu B1229:
Mesafe sensörleri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Güvenlik Çok fonksiyonlu kamera 3
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TEŞHİS MODULU
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Hata kodu U0073-88:
LED far kontrol ünitesi
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE
Hata kodu B122F-00:
Mesafe radar sensörü/çok fonksiyonlu kamera
Hizalama hatalıdır.
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 19
Hata kodu U1F3D:
IEE | DY. Le e A LI -
EE =
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesi (ECU) ile i
letişim
İLETİSİM YOK
Hata kodu U1F39:
Yağmur/isik sensörü
HATALI İLETİŞİM!
Hata kodu U1F51:
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesi (ECU) ile i
letişim
İLETİŞİM YOK
Hata kodu U1802:
Araç hızı sinyali
HATALI SİNYAL
Hata kodu B2ED3:
MERKEZİ SVİÇ ÜNİTESİ BSI
DAHİLİ ARIZA!
Hata kodu B1137:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B11F0:
KISA FAR
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B133E:
Arka cam krikosu rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B133D:
On cam krikosu rölesinin aktivasyonu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1716:
On sol kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B120A:
Çarpışma uyarı sistemi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.01.2026 13:05	Bayi No:	3406	Sayfa:	9/16
Rapor No:	34-06-1454956	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1805:

Marş motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1816:

Motor elektronik kontrol ünitesi yoluyla hibrid ak tırma organı durumu/start izni durumu

sinyal/iletişim yok

Hata kodu B1418:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu B183F: |

ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B2E2C:

Start/stop sistemi düğmesi

Fonksiyon hatalıdır.

IEE | DY. Le e A LI ---

EE =

Hata kodu U053B:

Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus-b ağırlantı

BİR VEYA DAHA FAZLA CAN SİNYALİ MANTIKSIZ

Hata kodu U1FOE:

CAN-BUS

Hatalı elektrik hattı.

Hata kodu B1003: i

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir hata olabilir).

Konfor Gösterge grubu 0*

Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü CAN 0

Konfor Çok işlevli direksiyon simidi 1*

Hata kodu U1F1A-87:

LIN-Bus

HATALI İLETİŞİM!

Konfor Multiplex kontrol paneli 0*

Konfor Bakım modülü (otomatik acil durum çağırısı)0

Şanzıman Şanzıman 10*

Hata kodu U0073-88:

ARAÇ İLETİŞİMİ HATTI A

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U0140-87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba ğlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U0422-81:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba ğlantı

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U1105-87:

Direksiyon açısı sensörüne CAN-Bus-bağılantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U0140-87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba ğlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U0140-87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba ğlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U0140-87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba ğlantı

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U0140-87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba

İLETİŞİM YOK

Hata kodu U0411-81:

Elektrikli tahrik motoru kumanda ünitesi A için CA N-Bus-bağılantı

IEE | DY. Le e A LI A

EE =

ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu U0140-87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/ba ğlantı

İLETİŞİM YOK

Direksiyon Servo direksiyon

Hata kodu C110C:

Servo direksiyon elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1118:

Merkezi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağılantı

BOZUK İLETİŞİM

Ses/Video Navigasyon

Hata kodu B1000:

ECU

HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SÜ

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

IEE | DY. Le e A LI -

EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 10/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05

ğlantı

Tramer Sorgulaması

VXKUPHNK1R4072799 şase nolu ve 34KIF807 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 11/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 12/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Kaporta, A-direk, sağ > Çizik



Kaporta, A-direk, sağ > Çizik



Tavan, Ön cam direği, sağ > Çizik



Tavan, Ön cam direği, sağ > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 13/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05

Vuruk




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

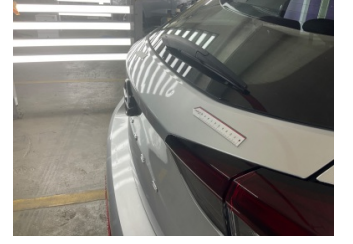

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, A-direk iç kaplaması, sağ > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57


Sayfa: 14/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05



Farlar, Far, sol > Taş Izi



Farlar, Far, sol > Taş Izi

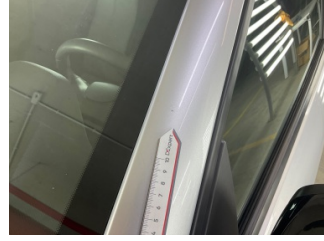


Tavan, Ön cam direği, sol > Taş Izi



Tavan, Tavan > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı

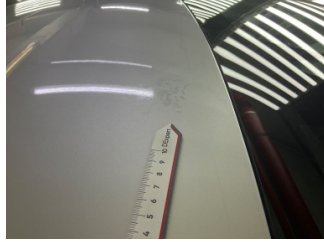


Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş Izi

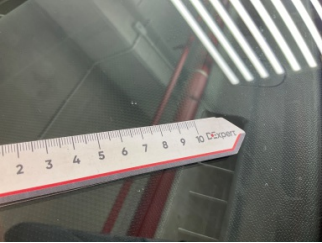

Camlar, Ön cam > Taş Izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Menteşe > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Menteşe > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 13.01.2026 13:05
Rapor No: 34-06-1454956
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:57

Sayfa: 15/16
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 13:05



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Eksik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri bilgisi dahilinde araca dyno testi yapılmadı.

Diğer notlar;

Dış yüzeyde küçük çizikler ve ezikler var.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	13.01.2026 13:05	Bayi No:	3406	Sayfa:	16/16
Rapor No:	34-06-1454956	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 11:57	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 13:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası