

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27
Rapor No: 34-06-1455305
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27

Full Plus Ekspertiz



34KIF897

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/12
Rapor No: 34-06-1455305 Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34KIF897	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	33981	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXXUPHNK2R4084265	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	KIRMIZI	Model	Corsa
İlk Tescil Tarihi	05-04-2024	Sonraki Muayene Tar.	22-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27
Rapor No: 34-06-1455305
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

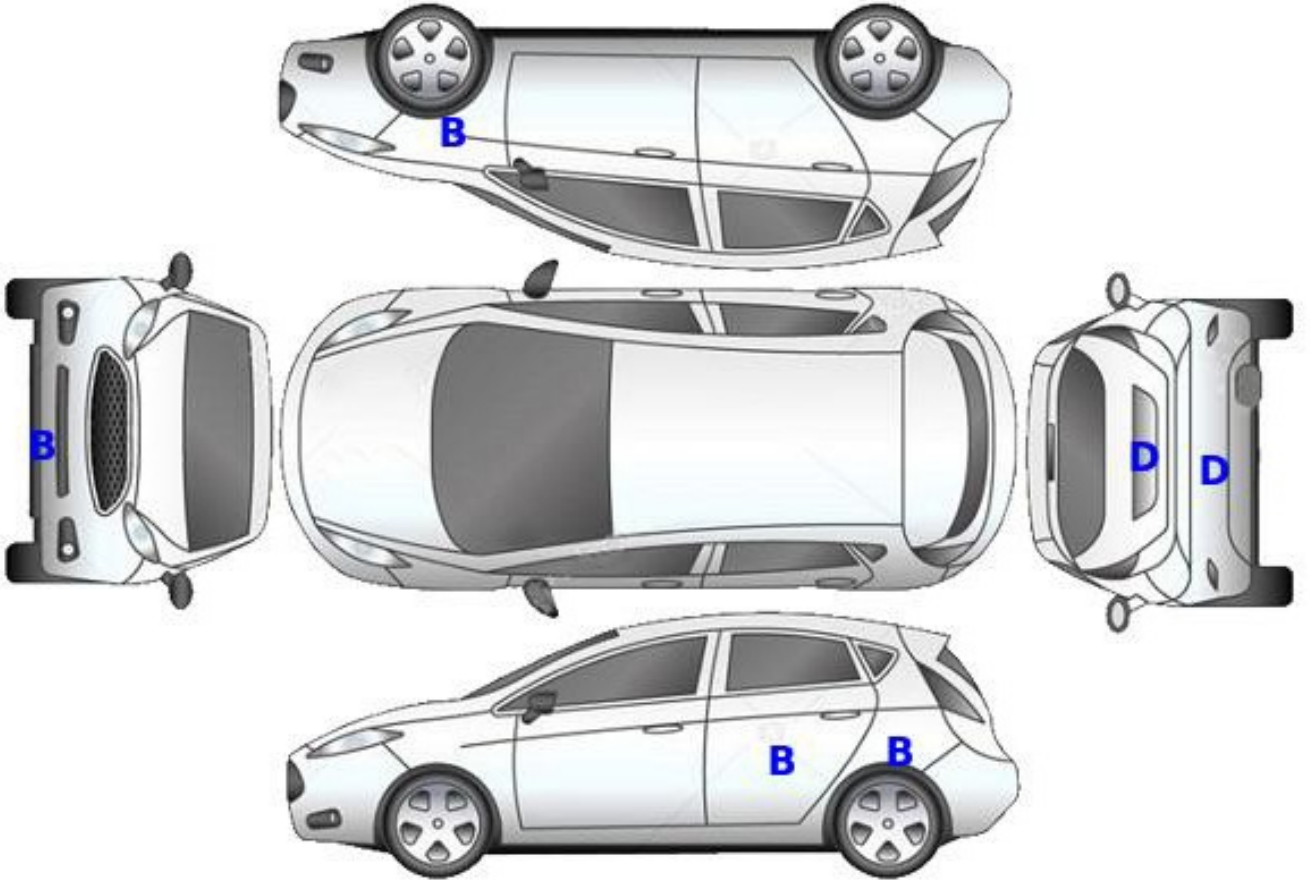

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27
Rapor No: 34-06-1455305
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Deformeler ezik çizik ve rötüşler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Döşemelerde lekeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar da çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27
Rapor No: 34-06-1455305
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38

Sayfa: 5/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	79	0
2. Aks	51	53	2

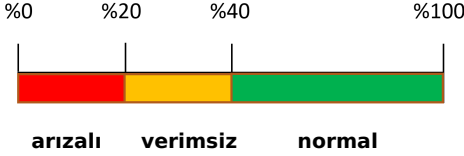

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	266	273	2.5
2. Aks	182	173	5
El Freni	163	145	11

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Dış Derinliği	Tip
Sol Ön	-	5,44 mm	Yazlık
Sol Arka	-	4,89 mm	Yazlık
Sağ Ön	-	4,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	-	5,22 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27
Rapor No: 34-06-1455305
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	14.01.2026 15:27	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/12
Rapor No:	34-06-1455305	Araç Giriş Tarihi:	14.01.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	14.01.2026 15:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
14.01.2026
Araç: Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT
Motor kodu: F 12 XHL (EB2ADTD)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN: VXXUPHNK2R4084265 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 14.01.2026 14:40:09 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 0*
ABS ABS/ESP 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Otomatik klima kontrol sistemi 1
Hata kodu B1003-55:
Klima kumanda ünitesi
HATALI KODLAMA
Güvenlik PARK ASİSTANI 1*
Hata kodu B1229:
Mesafe sensörleri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Güvenlik Çok fonksiyonlu kamera 0
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi 16
Hata kodu B2ED3:
MERKEZİ SVİÇ ÜNİTESİ BSI
DAHİLİ ARIZA!
Hata kodu B162C:
RÖLE 1 AKSESUARLARI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B133E:
Arka cam krikosu rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B133D:
On cam krikosu rölesinin aktivasyonu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1716:
On sol kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =
Hata kodu B120A:
Çarpışma uyarı sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira kma sinyali
MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ
Hata kodu B1805:
Marş motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B173A:
SÜRÜCÜ KAPISI KAPİ KİLİDİ ANAHTARI
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1818: i
YAĞ SEVİYE KONTROLÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B183F: |
ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1861:
El freni müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1860:
El freni müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1862:
El freni müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1864:
FREN PEDALI SVİÇİ 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu U053B:
Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus-b ağılantı
BİR VEYA DAHA FAZLA CAN SİNYALİ MANTIKSIZ
Konfor Gösterge grubu 0*
Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü CAN 0
Konfor Çok işlevli direksiyon simidi 0*
Konfor Multiplex kontrol paneli 0*
Konfor Bakım modülü (otomatik acil durum çağrısı)0
Şanzıman Şanzıman 0*
Direksiyon Servo direksiyon 0
Ses/Video Navigasyon 2*
Hata kodu B1000:
ECU
HATALI VEYA EKSİK KALİBRASYON!
Hata kodu B1003:
BELİ. 2 Le TE A LI - EE =
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
HATALI VEYA EKSİK KODLAMA
EE | 2 Le . e .
LI
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27 Bayi No: 3406 Sayfa: 8/12
Rapor No: 34-06-1455305 Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.10.2024		ERP-Carpma	Hayır	67042.37	TL
20.08.2024		ERP-Carpma	Hayır	41042.9	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27
Rapor No: 34-06-1455305
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27
Rapor No: 34-06-1455305
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 14.01.2026 15:27
Rapor No: 34-06-1455305
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:38

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.01.2026 15:27



Taban, Paspaslar >
Hasarlı




Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
bölümü döşemesi > Sökülmüş-
Yok

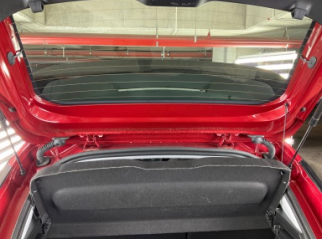

Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
bölümü döşemesi > Sökülmüş-
Yok



Motor, Bakım > Uyarı Lambası
Yanıyor

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Arka sac panel işlem görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	14.01.2026 15:27	Bayi No:	3406	Sayfa:	12/12
Rapor No:	34-06-1455305	Araç Giriş Tarihi:	14.01.2026 14:38	Araç Çıkış Tarihi:	14.01.2026 15:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası