



W0V0XEP68J4046929 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri: A*****M Telefon: Tarih: 09.06.2026 Rapor No: 851797-00242

Araç Bilgisi

Motor No: B14*****191

Araç Fotoğrafları

Plaka: 06EB8458
Marka Model: OPEL CORSA-E
Model Yılı: 2017
Yakıt / Şanzıman: BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil: 18.07.2024 / 26.12.2017
Muayene Geçerlilik: 16.12.2024
Kasa Tipi: Hatchback/5
Renk: Mavi
Motor CC / Gücü: 1398(cc) / 66(kw)
Kilometre: 81.417



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA MOTOR EKSPERTİZ MEKANİK EKSPERTİZ
Würth CO2 KAÇAK TESTİ DİAGNOSTİK DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER
YOL TESTİ

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A*****M
Vergi / TC Numarası: 291*****716
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

MESUT ÇINAR
İş Yeri Yetkilisi: Mesut Çınar

Yetkili İmza:

Mersis Numarası:
TSE:
Adres: Yükseltepe Mah. 2107 Cad. No:3
Keçiören / Ankara

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 11:11:06

İş Emri Bitiş Zamanı: 11:34:58


Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

06EB8458 | 09.06.2026 | No: 851797 | TSE:



W0V0XEP68J4046929 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

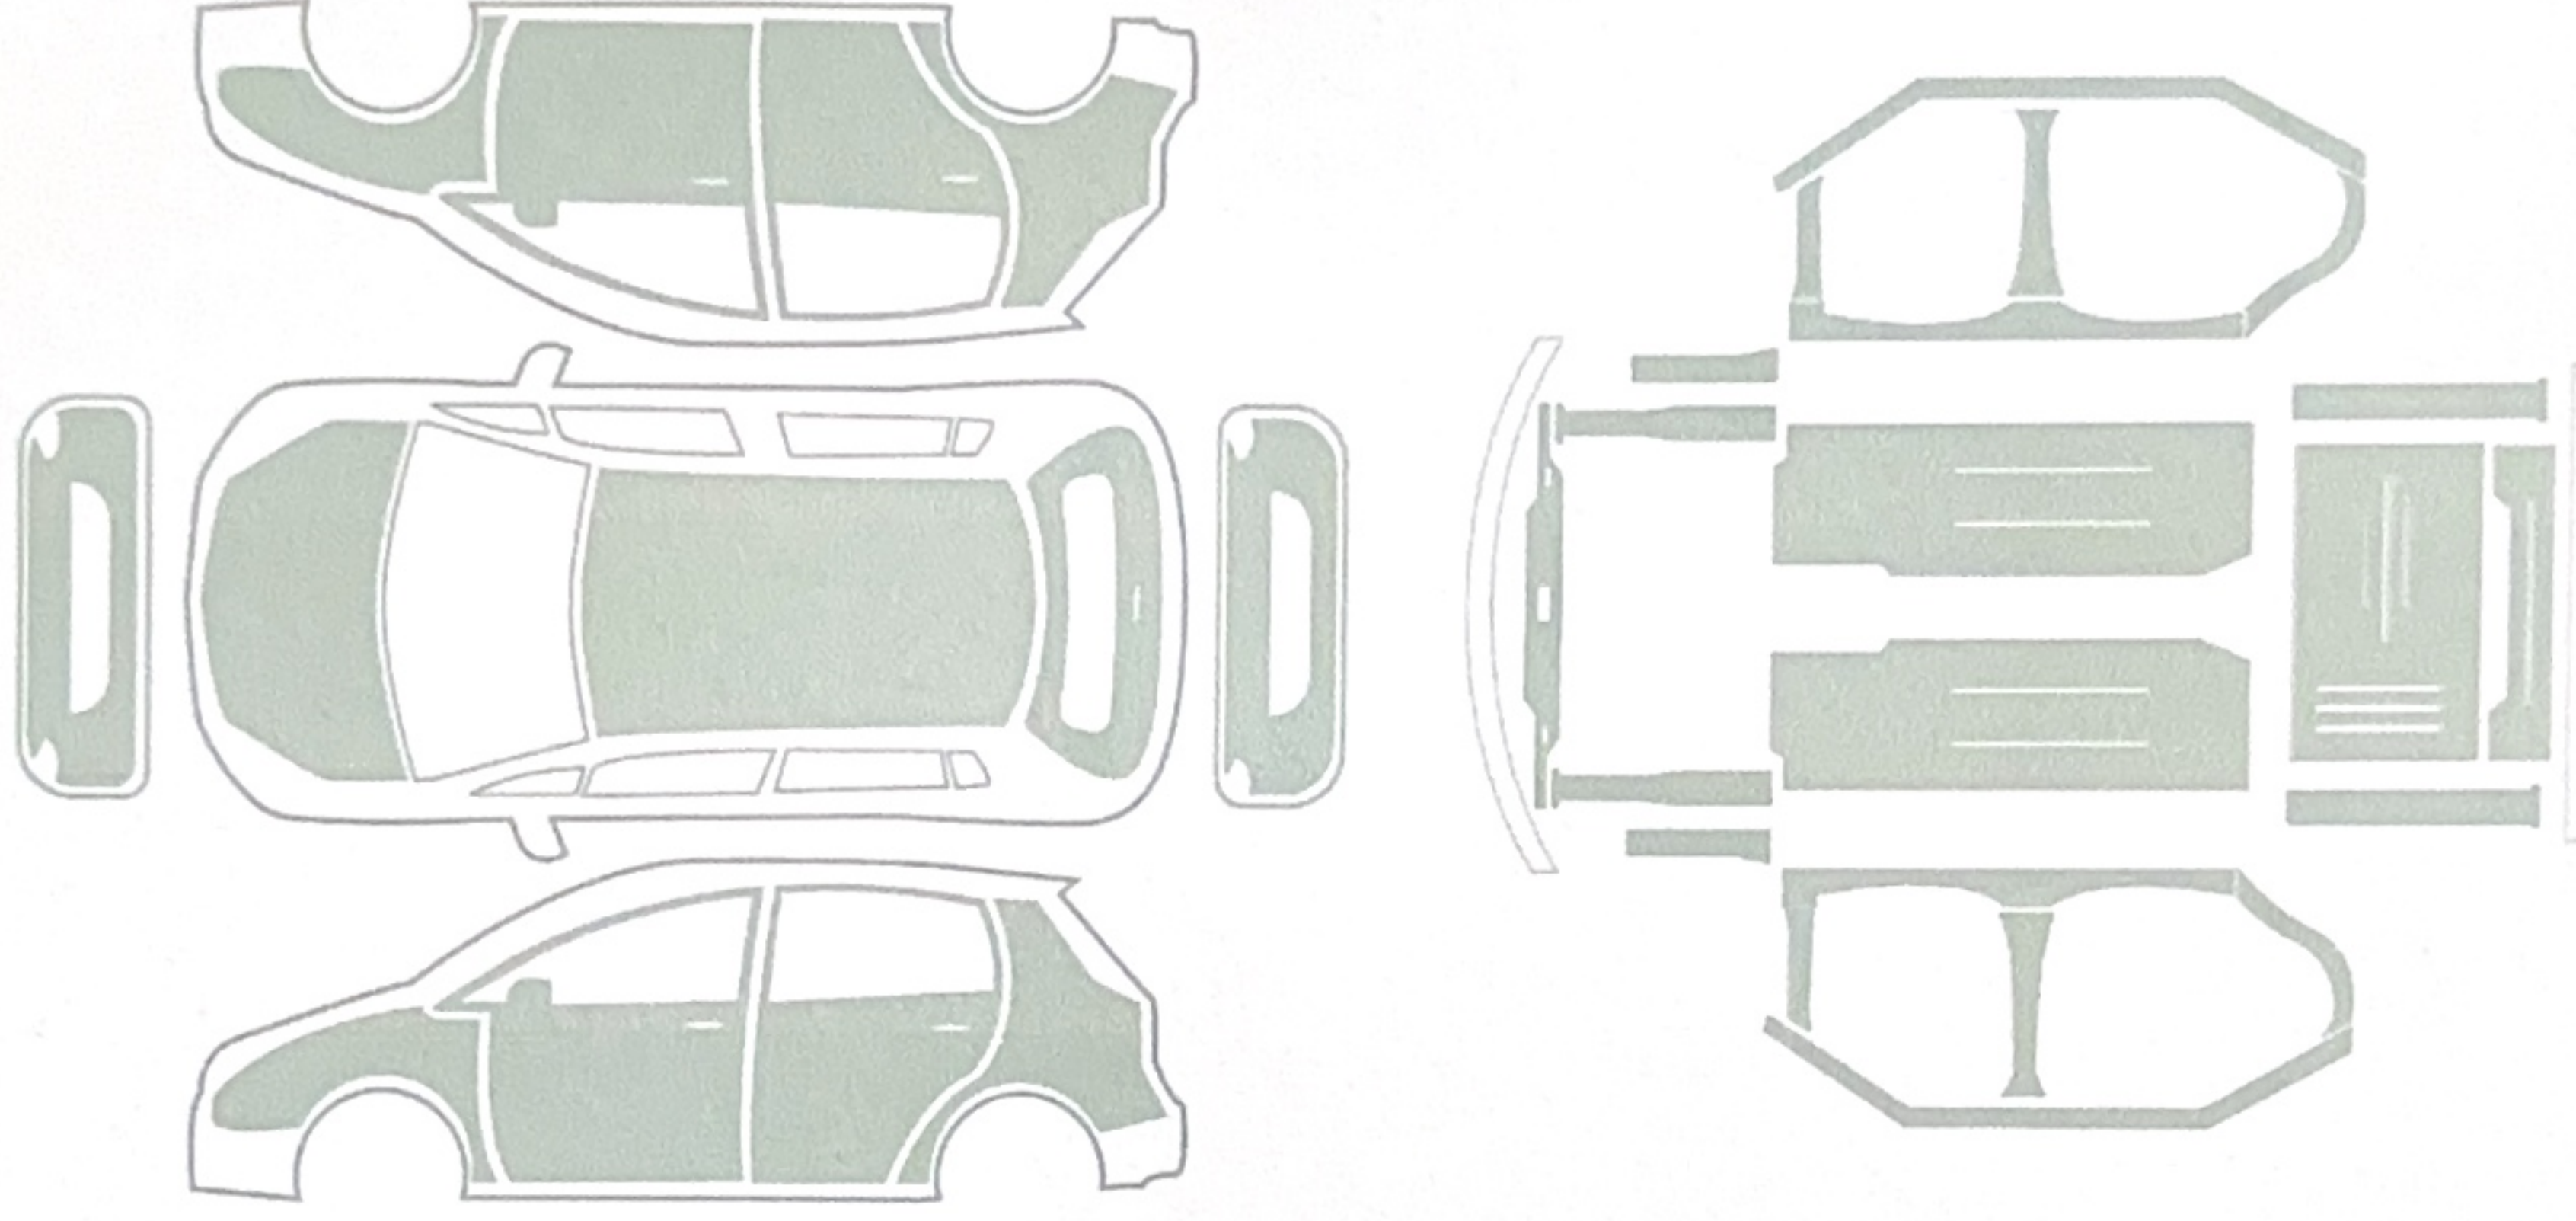

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Kaput	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Bagaj	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[120 - 160]	Fabrikasyon Boya Değeri Yüksek,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		
Arka Tampon	Plastik/Karbon		

Detay: ARAÇ GENELİNDE EZİK ÇİZİK GÖÇÜK BOYA DEFORMELERİ TAŞ İZLERİ KUŞ PİSLİĞİ İZLERİ VE RÜTÜŞ MEVCUT ,



W0V0XEP68J4046929 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Würth CO2 KAÇAK TESTİ

Durumu Notlar

Kaçak Testi Kontrolü

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.





W0V0XEP68J4046929 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[120 - 160]	Fabrikasyon Boya Değeri Yüksek,
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

06EB8458 | 09.06.2026 | No: 851797 | TSE:



W0V0XEP68J4046929 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları




4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları

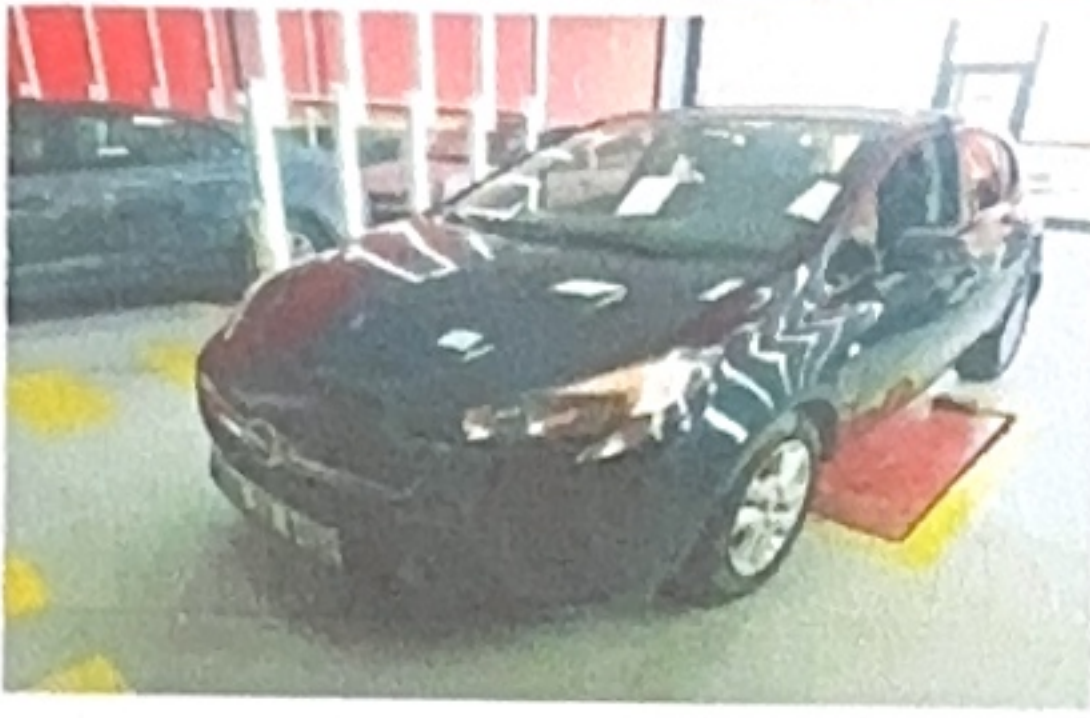

6

MOTOR EKSPERTİZ



Akü Testi

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



W0V0XEP68J4046929 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu






MOTOR EKSPERTİZ	Durumu Notlar	
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	YOK	
Turbo Intercolli Kontrol	YOK	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Deformasyon var
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-15°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Kayış kasnak bölgesinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

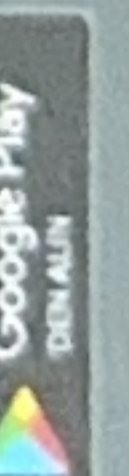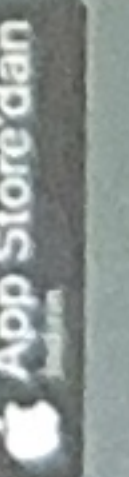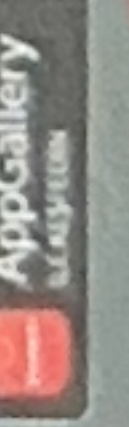



W0V0XEP68J4046929 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[80 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[120 - 160]	Fabrikasyon Boya Değeri Yüksek,
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

