



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****M	Telefon:	Tarih:	03.08.2026	Rapor No:	903679-00207
---------	---------	----------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K****957

Plaka	34BBL874
Marka Model:	RENAULT CAPTUR
Model Yılı	2017
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	09.01.2024 / YOK
Muayene Geçerlilik	30.09.2024
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	BEYAZ (FİLDİŞİ SİYAH (YILDIZ)
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 66(kw)
Kilometre	22.316

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	MOTOR EKSPERTİZ	MEKANİK EKSPERTİZ
Würth CO2 KAÇAK TESTİ	DIAGNOSTİK	DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER
YOL TESTİ		

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A*****M
Vergi / TC Numarası: 291****716
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

ARABAM.COM
İş Yeri Yetkilisi: SALİM YILMAZ


Yetkili İmza:

Mersis Numarası:
TSE:
Adres: Çakmak Mah. Alemdağ Cad. No 516 A/A
Ümraniye/İstanbul



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

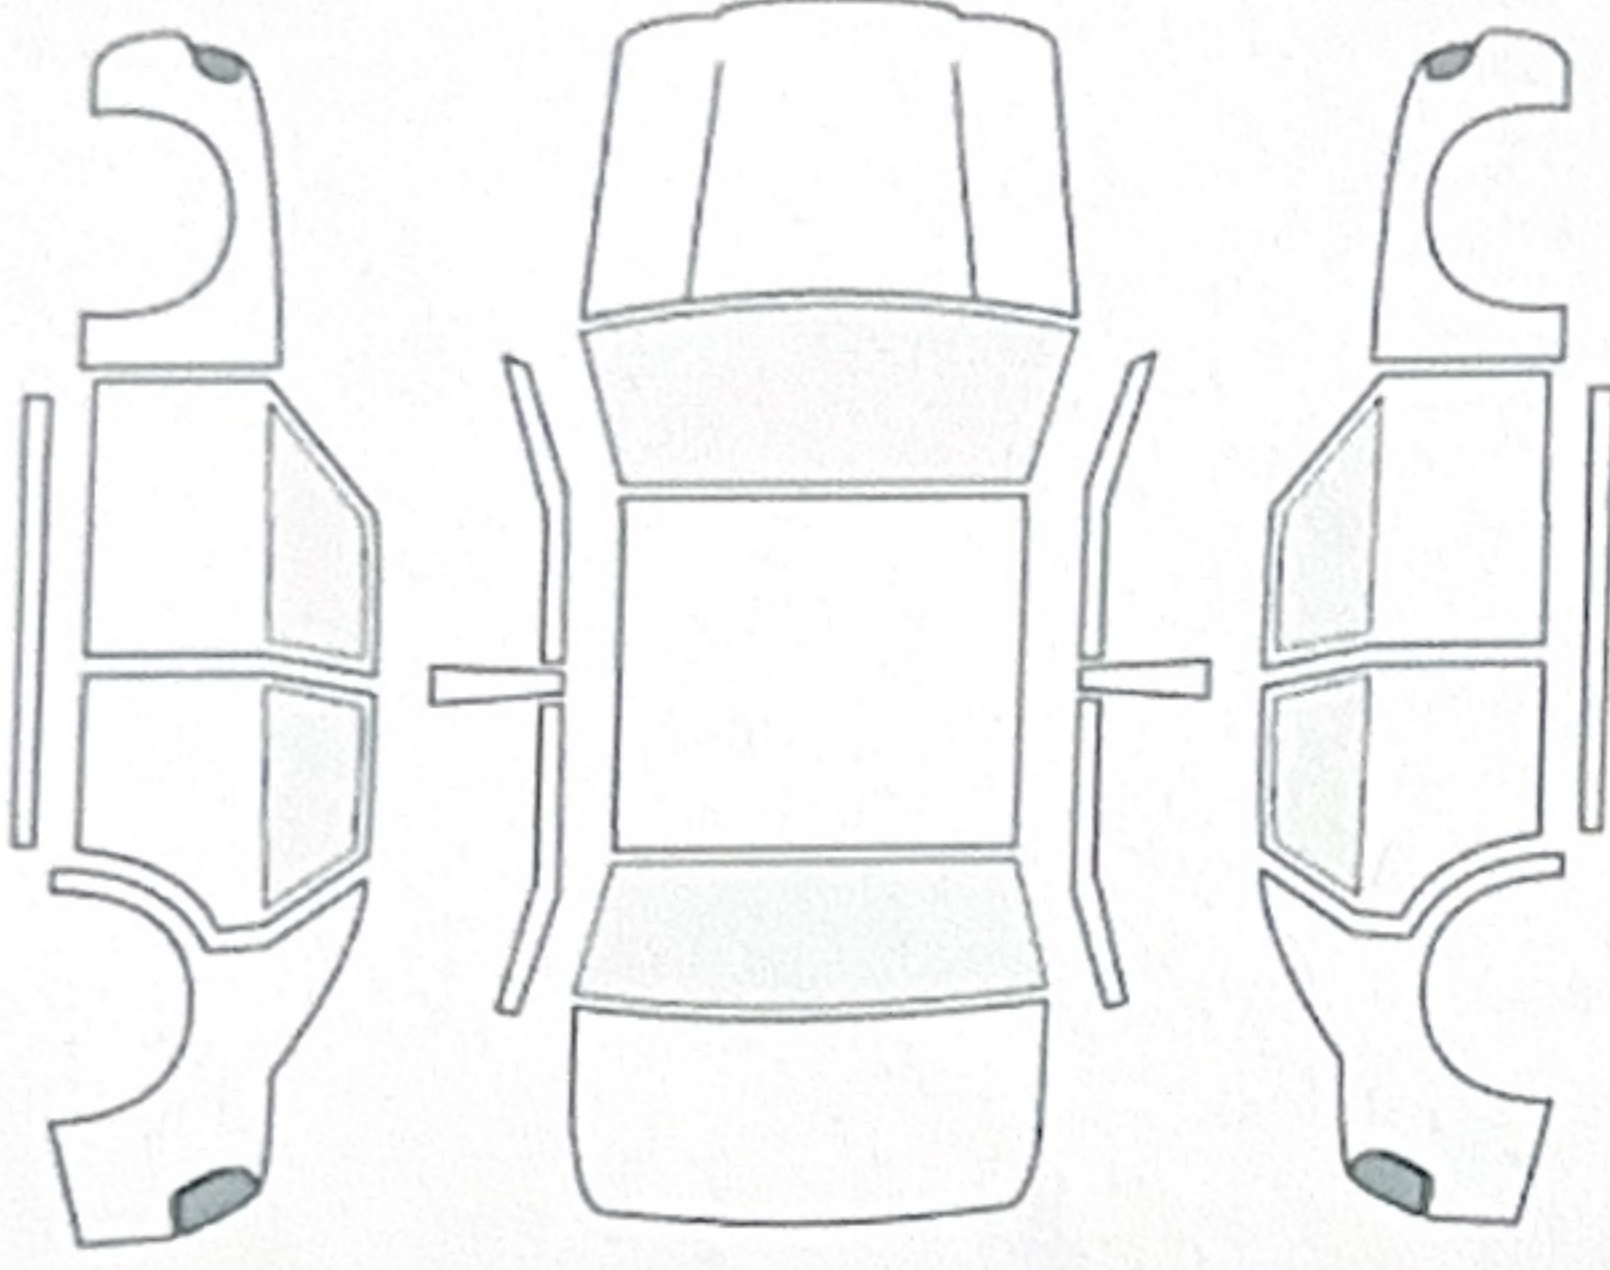

- ORJİNAL
- LOKAL BOYALI
- BOYALI
- DEĞİŞEN
- SÖK-TAK (Sökme-Takma)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
TAVAN	ORİJİNAL	[130 - 170]	., ARAÇ TAVANI FABRİKASYON FARKLI RENK
KAPUT	ORİJİNAL	[130 - 170]	.
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL		., Plastik ölçüm yapılamadı
SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL	[130 - 170]	.
SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL	[130 - 170]	., hasar var
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	[130 - 170]	.
ARKA BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	[130 - 170]	.
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	[130 - 170]	.
SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	[130 - 170]	Derin çizik var, .
SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	[130 - 170]	.
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL		., plastik ölçüm yapılamadı
ÖN TAMPON	ORİJİNAL		Çizik, sürtme var.
ARKA TAMPON	ORİJİNAL		Çizik, sürtme var.

Detay 1: ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER VAR
Detay 2: TAVAN VE YAN DİREKLER FABRİKASYON SİYAH RENKTİR

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın



Oto Ekspertiz Raporu

YOL TESTİ

Durumu Notlar

Araç Yol Sürüş Testi

Yapıldı

araç yol testi esnasında her hangi bir sorun tespit edilmedi.

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

oto ekspertiz

arabam.com



0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BBL874 | 03.08.2026 | No: 903679 | TSE:



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Würth CO2 KAÇAK TESTİ

Durumu Notlar

Kaçak Testi Kontrolü

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.



Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com



0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BBL874 | 03.08.2026 | No: 903679 | TSE:



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo Intercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-20°C]
Motor Yağı Seviyesi	ORTA	Seviye biraz eksik tamamlanmalı
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: SOĞUTMA SUYU EKSİK İLAVE EDİLMELİDİR



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo Intercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-20°C]
Motor Yağı Seviyesi	ORTA	Seviye biraz eksik tamamlanmalı
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi 📷	İYİ	

Detay 1: SOĞUTMA SUYU EKSİK İLAVE EDİLMELİDİR



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	KAPORTA / BOYA  SOL ARKA KAPI	KAPORTA / BOYA  SAĞ ARKA KAPI
MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi			

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34BBL874 | 03.08.2026 | No: 903679 | TSE:



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
SOL İÇ DİREK	ORİJİNAL	[50 - 70]	.
SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	[130 - 170]	.
ARKA PANEL	ORİJİNAL		.
ARKA HAVUZ SACI	ORİJİNAL		.
SAĞ İÇ DİREK	ORİJİNAL	[50 - 70]	.
SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL	[130 - 170]	.
ÖN PANEL	ORİJİNAL		.
SAĞ ÖN ŞASE	ORİJİNAL		., plastik
SOL ÖN ŞASE	ORİJİNAL		.
SOL İÇ PODYA	ORİJİNAL		.
SAĞ İÇ PODYA	ORİJİNAL		.
ARKA SAĞ ŞASE	ORİJİNAL		.
ARKA SOL ŞASE	ORİJİNAL		.
SOL MARŞPIYEL	ORİJİNAL		.
SAĞ MARŞPIYEL	ORİJİNAL		.



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

DIŞ EKSPERTİZ /
ELEKTRONİK
KONTROLLER

Durumu Notlar

Şase Numarası Kontrolü	İYİ	
KORNA	İYİ	
El Freni Kontrolü	İYİ	
Camlar	İYİ	
Kapı Kilitler Kontrol	İYİ	
Döşeme Deformasyon	ORTA	direksiyonda deformasyon var, araç döşeme genelinde yaşa bağlı deformasyon var, araç koltuk döşeme genelinde lekeler var, Kullanıma bağlı deformasyon var., Kullanıma bağlı lekeler var.
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	YOK	
Emniyet Kemer Kontrol	İYİ	
Aynalar	İYİ	
Silecekler	İYİ	
Park Sensörü-Park Asistanı	İYİ	
İç Aydınlatma Kontrol	İYİ	
Ön Farlar	İYİ	
Gösterge Paneli Kontrolü	ORTA	Gösterge panelinde servis, bakım ikaz lambası yanıyor., Gösterge panelinde lastik basınç ikaz lambası yanıyor.
Ön Sinyal	İYİ	
Ön Sis Farları	İYİ	
Arka Stoplar	ORTA	Sol stop çizik, Sağ stop çizik
Far Yıkama	YOK	
Plaka Aydınlatma	İYİ	
Radio-Teyp-Navigasyon Kontrol	İYİ	
Klima Test	İYİ	
Bagaj İçi	ORTA	deformasyon lekelenmeler var
Bagaj Amortisörü	İYİ	
Stepne	İYİ	
Koltuk Döşemesi	ORTA	Araç Koltuk Döşeme Genelinde Lekeler Var
Kapı Döşemesi	İYİ	
Yer Döşemesi	ORTA	Taban Döşemesi Deforme, Taban Döşemesinde Leke Var
Kumanda Kontrol Üniteleri	İYİ	



VF12R131A59100493 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	KÖTÜ	[Üretim: 2017, Derinlik: 3mm] aşırı deformasyon var , üretim tarihi eski
Lastik (Sağ Ön)	KÖTÜ	[Üretim: 2017, Derinlik: 3mm] aşırı deformasyon var , üretim tarihi eski
Lastik (Sol Arka)	KÖTÜ	[Üretim: 2017, Derinlik: 3mm] aşırı deformasyon var , üretim tarihi eski, markası farklı
Lastik (Sağ Arka)	KÖTÜ	[Üretim: 2017, Derinlik: 3mm] aşırı deformasyon var , üretim tarihi eski
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	ORTA	Sol rot başı konik lastiği deforme olmuş, Sağ rot başı konik lastiği deforme olmuş
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Toz körüklerinde deformasyon var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	ORTA	Yarı ömürde
Fren Balataları (Sağ Ön)	ORTA	yarı ömürde
Fren Balataları (Sol Arka)	YOK	., kampana balata görülemedi
Fren Balataları (Sağ Arka)	YOK	., kampana balata görülemedi
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	YOK	
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	ORTA	Direksiyonda hafif boşluk var
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	YOK	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	YOK	