



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****M	Telefon:	Tarih:	11.08.2026	Rapor No:	912631-00217
---------	---------	----------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: 552*****163

Plaka	06CSZ124
Marka Model:	FIAT FIAT EGEA
Model Yılı	2018
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 6 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	27.04.2022 / 17.04.2018
Muayene Geçerlilik	02.05.2027
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1598(cc) / 88(kw)
Kilometre	149.044

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	MOTOR EKSPERTİZ	MEKANİK EKSPERTİZ
Würth CO2 KAÇAK TESTİ	DİAGNOSTİK	DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER
YOL TESTİ		

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A*****M
Vergi / TC Numarası: 291*****716
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

ARABAM.COM
İş Yeri Yetkilisi: Alper Turgut

Yetkili İmza:

Mersis Numarası:
TSE:
Adres: Kızılırmak Mah. Konya Yolu Mevlana
Bulvarı No:150/A Blok 5-6 Çankaya/Ankara

İş Emri Başlama Zamanı: 16:40:35

İş Emri Bitiş Zamanı: 16:50:26

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

06CSZ124 | 11.08.2026 | No: 912631 | TSE:

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00


iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

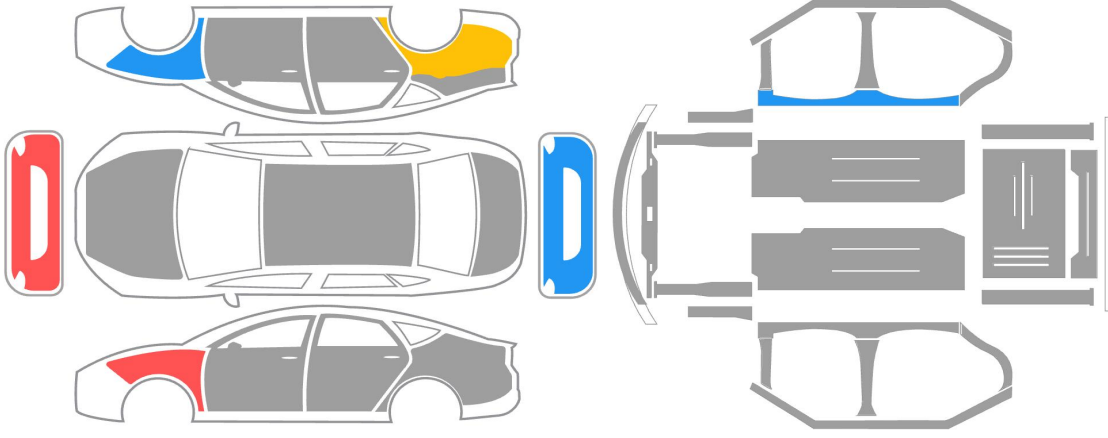

■ : Orijinal | ■ : Boyalı(3) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(2)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[80 - 130]	Dolu Ezikleri Mevcut,
Kaput	ORIJINAL	[80 - 130]	
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[80 - 130]	Değişen,
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[80 - 130]	Ezik ve Gamzeler Var, Rötüş Var,
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[80 - 130]	Ezik ve Gamzeler Var, Rötüş Var,
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[80 - 130]	
Bagaj	ORIJINAL	[80 - 130]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Arka Çamurluk	LOKAL B.	[80 - 1000]	İşlemli,
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[80 - 130]	
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[80 - 130]	
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[80 - 900]	Boyalı, İşlemli,
Ön Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, ON CAM TAS IZLARI MEVCUT,



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[80 - 130]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[80 - 130]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 80]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	ORİJİNAL		İşlemli,
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

06CSZ124 | 11.08.2026 | No: 912631 | TSE:



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın



Oto Ekspertiz Raporu

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	KÖTÜ	Soğutucu üzerinde kaçak var
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hafif ötme--ses var
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamlar var
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	ORTA	[-25°C] Yedek su deposu sabit değil oynuyor, Yedek su deposu uygunsuz montaj yapılmış
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi 📷	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Taraftan

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

06CSZ124 | 11.08.2026 | No: 912631 | TSE:



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2018, Derinlik: 2mm] çatlama deformasyon var, üretim tarihi eski, markası farklı
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2018, Derinlik: 2mm] çatlama deformasyonlar var, üretim tarihi eski, markası farklı
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Kasnak kayış bölgesinde yağlanma var, Krank ön keçede yağ kaçağı var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamlar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	EGZOST SİSTEMİ ÜZERİNDE BORULARDA PASLANMA VAR
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var, Alt muhafaza klips ve vidaları eksik
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Notlar: Yağ filtre kutüğünde yağ kaçağı mevcut

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

06CSZ124 | 11.08.2026 | No: 912631 | TSE:

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Würth CO2 KAÇAK TESTİ

Durumu Notlar

Kaçak Testi Kontrolü 📷

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.



Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



DIAGNOSTİK

Durumu Notlar

Araç Beyin testi

Yapıldı

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet:

11.08.2026

Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu: 552 60 384
Üretim yılı: 16-
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN: NM435600006J34722 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 11.08.2026 16:39:33

Hata kodu

OBD

OBD

1 Hata

Hata kodu: U0002
Yüksek Hızlı CAN-BUS
Performans düşmesi.

Fren sistemi

ABS

2 Hata

Hata kodu: C1307
Lastik havası kontrol sistemi
HATALI SİNYAL

Hata kodu: U0001
CAN BUS C
Fonksiyon hatalıdır.

Pasif güvenlik

Hava yastığı

1 Hata

Hata kodu: U0001
CAN BUS C
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Body Computer

8 Hata

Hata kodu: B1081
Motor elektronik kumanda ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu: B10AA
ECU
YANLIŞ KONFIGÜRASYON

Hella Gutmann Solutions GmbH

-1-

mega macs S 20



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



DIAGNOSTİK Detay Görselleri

Hata kodu: B110F
Sis lambası sol
Fonksiyon hatalıdır,

Hata kodu: U0001
CAN BUS C
Fonksiyon hatalıdır,

Hata kodu: U0433
Aktivasyon kodu
Fonksiyon hatalıdır,

Hata kodu: U145E
DİREKSİYON SİMİDİ SVİCİ
Fonksiyon hatalıdır,

Hata kodu: U1702
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu: U1930
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesinin CAN iletişimi
MANTIKSIZ SİNYAL

Konfor **Gösterge grubu** **5 Hata**

Hata kodu: B1002
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
İLETİŞİM YOK

Hata kodu: B1037
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
İLETİŞİM YOK

Hata kodu: U0001
CAN BUS C
Fonksiyon hatalıdır,

Hata kodu: U1701
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu: U1724
Park asistanına CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Konfor **PARK ASİSTANI** **2 Hata**

Hata kodu: U193B
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesinin CAN iletişimi
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu: U1001
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır,

Direksiyon **Servo direksiyon** **3 Hata**
Hella Gutmann Solutions GmbH -2- mega macs S 20



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



DIAGNOSTİK Detay Görselleri

Hata kodu: U0001
CAN BUS C
Fonksiyon hatalıdır,

Hata kodu: U1700
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu: U1932
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
Fonksiyon hatalıdır,

Hella Gutmann Solutions GmbH

-3-

mega macs S 20



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

DIŞ EKSPERTİZ /
ELEKTRONİK
KONTROLLER

Durumu Notlar

Şase Numarası Kontrolü	İYİ	
KORNA	İYİ	
El Freni Kontrolü	İYİ	
Camlar	İYİ	
Kapı Kilitler Kontrol	İYİ	
Döşeme Deformasyon	ORTA	direksiyonda deformasyon var, vites kolunda deformasyon var, havalandırma flaplerinde kırık var, Kullanıma bağlı deformasyon var., Kullanıma bağlı lekeler var.
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	YOK	
Emniyet Kemer Kontrol	İYİ	
Aynalar	İYİ	
Silecekler	İYİ	
Park Sensörü-Park Asistanı	İYİ	
İç Aydınlatma Kontrol	İYİ	
Ön Farlar	İYİ	
Gösterge Paneli Kontrolü	İYİ	Gösterge panelinde arıza yada ikaz bildirimi yok.
Ön Sinyal	İYİ	
Ön Sis Farları	ORTA	Sol sis farı yanmıyor
Arka Stoplar	İYİ	
Far Yıkama	YOK	
Plaka Aydınlatma	İYİ	
Radio-Teyp-Navigasyon Kontrol	İYİ	
Klima Test	İYİ	
Bagaj İçi	İYİ	
Bagaj Amortisörü	İYİ	
Stepne	İYİ	
Koltuk Döşemesi	ORTA	Araç Koltuklarında Kılıf Var. Orijinal Döşemeleri Kontrol Edilemiyor, Arka Koltukta Deformasyon Var, Araç Koltuk Döşeme Genelinde Lekeler Var
Kapı Döşemesi	ORTA	Sol Ön Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sol Arka Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sağ Ön Kapı Döşemesinde Deformasyon Var, Sağ Arka Kapı Döşemesinde Deformasyon Var
Yer Döşemesi	İYİ	
Kumanda Kontrol Üniteleri	İYİ	

Notlar: Gösterge ekranında park asist sistemi ve ses sistemi çalışmıyor uyarısı veriyor\\n\\nToplam kilometre yanıp sönüyor\\n\\nOrta konsol havalandırma klapeleleri eksik

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın



Oto Ekspertiz Raporu

YOL TESTİ

Durumu

Notlar

Araç Yol Sürüş Testi

Yapılamadı

şube lokasyonu ve çalışma yoğunluğu sebebiyle yol testine çıkılamadı

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com



0850 759 90 00



iletisim@arabam.com



www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



NM435600006J34722 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları  1	Araç Fotoğrafları  2	Araç Fotoğrafları  3	Araç Fotoğrafları  4
Araç Fotoğrafları  5	Araç Fotoğrafları  6	MOTOR EKSPERTİZ  Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

