
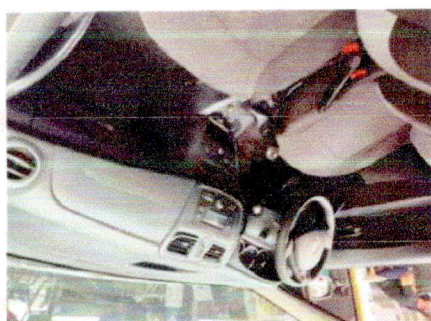


OTO EXPER® olo expertiz merkezi

Paket	FULL EXPERTIZ	Plaka	34PR5759	Tarih	12.09.2025 12:47
Arag Marka Model	RENAULT SYMBOL 2016	Arag KM	234100	Arag Şasi NO	VF14SRCL454954950
Satıcı Ad Soyad	İLKBAY YAVUZ	Satıcı Telefon	05321372976		
Alici Ad Soyad		Alici Telefon			

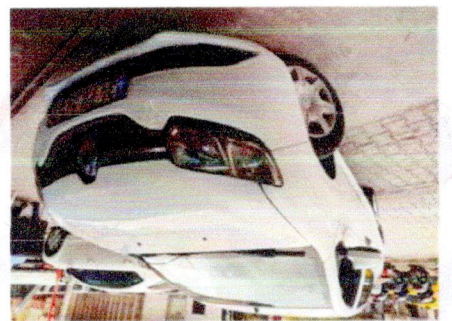

Micron Değeri ve Not

Madde

un

inc

On Camurluk

On Kapi

Arka Kapi

İç Dış

Üst Direk

Arka Çamurluk

İlaç Bazaı Kapadı

Arka Çamurluk

On Kapi

५५५

yang

of 1994

αριθμ. 10

March 1991

and Maršpiyer

On Sale

Arka Şase

on case

ASPC BYIN 6

KUŞAK ALTI BOYALI İŞLEMİ!

İŞLEMİ SÖK TAK

ISLEMLİ

İŞLEM | SÖK TAK

ARİKA KAPİ İÇİ BOYALI

5

1112

100

המחלקה

SASE UCU İŞLEMİ!

ŞASE UCU İŞLEMİ

Not: MUTELİF YERLERDE EZİK ÇİZİK MEVCUT PANEL HAYUZ İŞLEMİ DAVLUMBAZ SAGI İŞLEMİ



OTO EXPER®
oto expertiz merkezi

AKINCILAR MAH. ÇUKUROVA SOK. NO:27/C
GÜNGÖREN / İSTANBUL
www.otoexper.com.tr
TEL: +90 (212) 504 70 79
GSM: +90 (532) 423 90 42

DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLERİ

Paket	FULL EXPERTİZ	Plaka	34PR5759	Tarih	12.09.2025 12:47
Araç Marka Model	RENAULT SYMBOL 2016	Araç KM	234100	Araç Şasi NO	VF14SRCL454954950
Satıcı Ad Soyad	İLKBEY YAVUZ	Satıcı Telefon	05321372976		
Alıcı Ad Soyad		Alıcı Telefon			



Madde	Durum	Not
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	ÖZELLİK YOK	
Radio-Teyp-Navigasyon	ORTA	EKRAN DEFORME GÖRÜNÜMÜYOR
Park Sensörü-Park Asistanı	ÖZELLİK YOK	
Döşeme Dezanformasyon	ORTA	KULLANIMA BAĞLI LEKE VE DEFORMELER MEVCUT
Ön Farlar		DEFORME SAĞ KISA YANMIYOR
Sinyaller	İYİ	
Ön Sis Farları	ÖZELLİK YOK	
Silecekler	İYİ	
Arka Stoplar	ORTA	SAĞ VE SOL L KIRIK DEFORME
Bagaj İçi	İYİ	
Stepne	İYİ	
Far Yıkama	ÖZELLİK YOK	
Camlar	ORTA	TAŞ İZLERİ MEVCUT
Korna	İYİ	
Aynalar	İYİ	
Klima Test	ORTA	KALORİFER MOTORUNDA SES MEVCUT KONTROL

Not: ARAÇ İÇİ DEFORMELER MEVCUT ÖN VE ARKA TAMPON DEFORME AYDINLATMA KONTROL MERKEZİ KİLİT KONTROL

İYİ

ORTA

KÖTÜ

ÖZELLİK YOK



OTO EXPERT®
oto expertiz merkezi

AKINCILAR MAH. ÇUKUROVA SOK. NO:27/C
GÜNGÖREN / İSTANBUL
www.otoexper.com.tr
TEL: +90 (212) 504 70 79
GSM: +90 (532) 423 90 42

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

Paket	FULL EXPERTİZ	Plaka	34PR5759	Tarih	12.09.2025 12:47
Araç Marka Model	RENAULT SYMBOL 2016	Araç KM	234100	Araç Şasi NO	VF14SRCL454954950
Satıcı Ad Soyad	İLKBEY YAVUZ	Satıcı Telefon	05321372976		
Alıcı Ad Soyad		Alıcı Telefon			



Madde	Durum	Not
Tekerlek Bilye Durumu	İYİ	
Fren Disk Durumu	ORTA	ÖNLER İYİ ARKALAR KAMPANA
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Lastikler	ORTA	2022 DEFORME
Aks Körükleri	İYİ	
Fren Balataları	ORTA	ÖNLER İYİ ARKALAR KAMPANA
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	YÜZEYSEL ÇATLAK
Salıncak Burç Rotilleri	ORTA	YÜZEYSEL CATLAK
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Diferansiyel)	ORTA	KMYE İSTANEDEN
Yağ Sızdırmazlık (Direksiyon Kutusu)	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Jantlar	ORTA	KAPAK MEVCUT
Amartisör	ORTA	4 AMARTİSÖR KONTROL
Aks Kontrol	İYİ	
Şanzuman Kontrol	ORTA	KM İSTİNADEN
Debriyaj Kontrol	ORTA	

Not: ÖN TAKIM KONTROL ALT KORUMA KIRIK

İYİ ORTA KÖTÜ ÖZELLİK YOK



OTO EXPERT®
oto expertiz merkezi

AKINCILAR MAH. ÇUKUROVA SOK. NO:27/C
GÜNGÖREN / İSTANBUL
www.otoexper.com.tr
TEL: +90 (212) 504 70 79
GSM: +90 (532) 423 90 42

MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

Paket	FULL EXPERTİZ	Plaka	34PR5759	Tarih	12.09.2025 12:47
Araç Marka Model	RENAULT SYMBOL 2016	Araç KM	234100	Araç Şasi NO	VF14SRCL454954950
Satıcı Ad Soyad	İLKBEY YAVUZ	Satıcı Telefon	05321372976		
Alıcı Ad Soyad		Alıcı Telefon			



Madde	Durum	Not
Enjektör Kontrol	ORTA	SESLİ ÇALIŞMA MEVCUT
Motor Genel Kontrol	ORTA	KM İSTİNADEN.YAĞ YAKIM KONTROLÜ VE KOMPRESÖR TESTİ YAPTIRINIZ
Fren Hidroliği	İYİ	
Antifriz Derece	ORTA	SOGUTMA SIVISI KIRLI
V Kayışı Görünen	ORTA	RULMAN BİLYADA SES MEVCUT
Hidrolik veya Elektrikli Direksiyon	İYİ	
Yağ Seviye Motor	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırma	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Radyatör Paneli	İYİ	
Su Radyatörü	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	ORTA	TURBODA HAFİF SES MEVCUT,
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	

Not: TRİĞER EGR KONTROL

İYİ

ORTA

KÖTÜ

ÖZELLİK YOK



OTO EXPER®
oto expertiz merkezi

AKINCILAR MAH. ÇUKUROVA SOK. NO:27/C
GÜNGÖREN / İSTANBUL
www.otoexper.com.tr
TEL: +90 (212) 504 70 79
GSM: +90 (532) 423 90 42

İŞ EMRİ ARAÇ KABUL FORMU

Paket	FULL EXPERTİZ	Plaka	34PR5759	Tarih	12.09.2025 12:47
Araç Marka Model	RENAULT SYMBOL 2016	Araç KM	234100	Araç Şasi NO	VF14SRCL454954950
Satıcı Ad Soyad	İLKBEY YAVUZ	Satıcı Telefon	05321372976		
Alıcı Ad Soyad		Alıcı Telefon			

34PR5759



OTO EXPER OTO EXPERTİZ MERKEZİ SORUMLULUK HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu iş yerinde belirtilen işlemlerin yapılması için **OTO EXPER Oto Expertiz Merkezi** servisini yetkili kılıyorum.

Ekspertiz tamamlandığında ödeme tarafım(ız)dan yapılacaktır.

Bu rapor sadece aracın ekspertiz merkezine getirildiğini kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.

Araca tramer sorgulamamüşteri talep ettiği takdirde ek bir ücret karşılığı yapılacaktır.

Herhangi bir KM garantisi yoktur.

Ekspertiz motor sıcakken yapılmıştır.

Airbag-Hava yaskıları firmamızda sadece makina ile kontrol edilmektedir.

Kesinlikle airbag sökülmemektedir. Airbag ve KM garantisi yoktur.

Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.

Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzuman ve arızalardan **OTO EXPER Oto Expertiz Merkezi** firması sorumlu değildir.

Kaporta boya değerlendirme itiraz süresi 72 saattir.

Sökme takma yapılan parçaların orjinal parça ile değişme durumu mevcuttur.

Motor, mekanik dış ekspertiz ile alakalı raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

ALICI
Ad Soyad:
İmza:

SATICI
Ad Soyad:
İmza:

Müşteri bilgileri	Yürüten yer
	oto exper gungoren akincilar mah. cukurova sok. no 27 34100 istanbul

Normal Scan

Araç	Dacia - Logan (L8) [13-20]
Araç plakası	
Motor kodu	K9K 626
Model yılı	2016
VIN	VF14SRCL454954950
Kilometre durumu	234112
Tarih	12.09.2025 / 13:03

Sistem	Model yılı	Durum
K9K - Diagnos (Diagnose)	2013 - 2020	Hata sayısı: 8
ABS/ESP - Diagnose	-	Hata sayısı: 3
ABS/ESP - Diagnos (Diagnose)	2013 - 2020	Hata sayısı: 3
Electronic PAS - Diagnose	-	Hata sayısı: 1
Electronic PAS - Diagnos (Diagnose)	2013 - 2020	Hata sayısı: 1
Lastik basıncı izleme sistemi - Diagnose/Programming	2013 - 2020	Hata sayısı: 1
Tyre pressure monitoring - Diagnose/Programming	-	Hata sayısı: 1
Airbag - Diagnose	-	Hata sayısı: 2
hava yastığı - Diagnos (Diagnose)	2013 - 2020	Hata sayısı: 2
Interconnection unit - UCH	-	Hata sayısı: 1
Yolcu bölümü bağlantı ünitesi - UCH	2013 - 2020	Hata sayısı: 1
Infotainment - Radyo (Radio)	2013 - 2020	Hata sayısı: 1
Infotainment - Radyo (Radio)	2013 - 2020	Hata sayısı: 1
Instrument - Diagnose	-	Hata sayısı: 2
Gösterge - Diagnos (Diagnose)	2013 - 2016	Hata sayısı: 2

K9K - Diagnos (Diagnose)

Hata kodu	Tanım	Koşul
DTC0226F1	Gaz pedalı pozisyonu / fren pedalı pozisyonu	- Ek bilgi yok - Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	
DTC065711	Ana röle kontrol devresi	- Devrede şasiye kısa devre - Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	
DTC063872	Giriş hava kapağı pozisyon kontrolü	- Aktüatör sıkışarak açılmış - Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	
DTC056016	Bilgisayar besleme voltajı	- Devre voltajı eşik altında - Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	
DTC083362	Kavrama svici sinyali tutarlılığı	- Sinyal karşılaştırma başarısız - Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	
DTC000223	Akış seviyesi kontrol valfi	- Sinyal düşük - Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	
DTC033564	Motor devir sinyali	- Sinyal uygunluk arızası - Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	
DTC038096	Ön ısıtma ünitesi teşhis bağlantısı	- İç komponent arızası - Sürekli
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	

ABS/ESP - Diagnose		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTCC401	Geçersiz enjeksiyon multipleks sinyalleri	- 00 - Bilgisiz alt tip - Aralıklı
DTC5A60	Düşük hava	- 7B - Düşük akışkan seviyesi - Aralıklı
DTCF003	Bilgisayar besleme voltajı	- 16 - Devre voltajı eşik altında - Aralıklı

ABS/ESP - Diagnos (Diagnose)		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTCC401	Geçersiz enjeksiyon multipleks sinyalleri	- 00 - Bilgisiz alt tip - Aralıklı
DTC5A60	Düşük hava	- 7B - Düşük akışkan seviyesi - Aralıklı
DTCF003	Bilgisayar besleme voltajı	- 16 - Devre voltajı eşik altında - Aralıklı

Electronic PAS - Diagnose		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTCF003	Bilgisayar besleme voltajı	- Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	

Electronic PAS - Diagnos (Diagnose)		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTCF003	Bilgisayar besleme voltajı	- Aralıklı
	Çevre verileri	
	→ mevcut veriler	

Lastik basıncı izleme sistemi - Diagnose/Programming		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTC9531	Sağ sinyal devresi	- Devre akımı eşik altında - Aralıklı
	Çevre verileri	
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233675 km

Tyre pressure monitoring - Diagnose/Programming		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTC9531	Sağ sinyal devresi	- Devre akımı eşik altında - Aralıklı
	Çevre verileri	
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233675 km

Airbag - Diagnose		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTC80D2	Uyarı lambası devresi arızası; açık devre ya da şasiye kısa devre	- Sinyal yüksek - Aralıklı
	Çevre verileri	
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233930 km
	Arıza giderildikten sonraki döngü sayısı	154
DTCF003	Bilgisayar besleme voltajı	- Devre voltajı eşik altında - Aralıklı
	Çevre verileri	
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233931 km
	Arıza giderildikten sonraki döngü sayısı	98

hava yastığı - Diagnos (Diagnose)		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTC80D2	Uyarı lambası devresi arızası; açık devre ya da şasiye kısa devre	- Sinyal yüksek - Aralıklı
	Çevre verileri	
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233930 km
	Arıza giderildikten sonraki döngü sayısı	154
DTCF003	Bilgisayar besleme voltajı	- Devre voltajı eşik altında - Aralıklı
	Çevre verileri	
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233931 km
	Arıza giderildikten sonraki döngü sayısı	98

Interconnection unit - UCH			
Hata kodu	Tanım	Koşul	
DTC9531	Sağ sinyal devresi	- Devre akımı eşik altında - Aralıklı	
	Çevre verileri		
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233675	km

Yolcu bölümü bağlantı ünitesi - UCH			
Hata kodu	Tanım	Koşul	
DTC9531	Sağ sinyal devresi	- Devre akımı eşik altında - Aralıklı	
	Çevre verileri		
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233675	km

Infotainment - Radyo (Radio)			
Hata kodu	Tanım	Koşul	
DF039	Akü voltajı	- düşük voltaj - Aralıklı	

Infotainment - Radyo (Radio)			
Hata kodu	Tanım	Koşul	
DF039	Akü voltajı	- düşük voltaj - Aralıklı	

Instrument - Diagnose			
Hata kodu	Tanım	Koşul	
DTCCF00316	Akü voltajı	- Devre voltajı eşik altında - Aralıklı	
	Çevre verileri		
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233949	km
	Arıza giderildikten sonraki döngü sayısı		
	Arıza sayısı		
DTCC00187	CAN iletişimi	- Mesaj yok - Aralıklı	
	Çevre verileri		
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233943	km
	Arıza giderildikten sonraki döngü sayısı		
	Arıza sayısı		

Gösterge - Diagnos (Diagnose)		
Hata kodu	Tanım	Koşul
DTCF00316	Akü voltajı	- Devre voltajı eşik altında - Aralıklı
	Çevre verileri	
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233949 km
	Arıza giderildikten sonraki döngü sayısı	
	Arıza sayısı	
DTCC00187	CAN iletişimi	- Mesaj yok - Aralıklı
	Çevre verileri	
	Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233943 km
	Arıza giderildikten sonraki döngü sayısı	
	Arıza sayısı	

Çevre verileri - mevcut veriler

Electronic PAS - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTCF003

Çevre verileri		
No. +Ateşleme sonrası kayıtlı hatalarla	114	
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	234176	km
PAS tarafından yeniden hesaplanan araç hızı	0	km/s
Bilgisayar besleme voltajı	7,5	V
Direksiyon simidi açısı	173	d°
Direksiyon simidi açılı hızı	0	°/s
Dahili hata kodu	31	
Sistem durumu	2	
Motor tarafından emilen akım	0,0	A
Pompa grubu motor hızı	0	dev/dak
ECU sıcaklığı	34	°C
Yönlendirme motoru sıcaklığı	31	°C
Arıza sayısı	43	

K9K - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTC0226F1

Çevre verileri		
Arıza sayısı	1	
Arızanın ilk görülme mesafesi	232514	km
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	232514	km
Arıza varken kat edilen mesafe	0	km

Çevre verileri		
Arızanın son giderilmesinden itibaren geçen kilometre	232514	km
Pedal değeri sensörü 1 No'lu potansiyometre beslemesi	1387	mV
Pedal değeri sensörü 2 No'lu potansiyometre beslemesi	684	mV
Sensör no.1 besleme voltajı	5000,0	mV
Sensör no. 2 besleme voltajı	5000,0	mV
Motor devri	1351	dev/dak
Bilgisayar besleme voltajı	13,46	V
araç hızı	25	km/s
Motor torku	68,53	Nm
Fren/Gaz pedalı tutarsızlığı	0	
Su sıcaklığı	78,5	°C

K9K - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTC000223

Çevre verileri		
Arıza sayısı	1	
Arızanın ilk görülme mesafesi	233955	km
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233955	km
Arıza varken kat edilen mesafe	0	km
Arızanın son giderilmesinden itibaren geçen kilometre	233955	km
Motor devri	1320	dev/dak
Bilgisayar besleme voltajı	13,90	V
araç hızı	0	km/s
Motor torku	-40,06	Nm
Su sıcaklığı	15,6	°C
Yakıt yolu basıncı ayarı	275	Bar
Yakıt yolu basıncı sensörü	674,40	mV
Yakıt akışı	0,37	mg/strk

K9K - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTC083362

Çevre verileri		
Arıza sayısı	2	
Arızanın ilk görülme mesafesi	233942	km
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233942	km
Arıza varken kat edilen mesafe	0	km
Arızanın son giderilmesinden itibaren geçen kilometre	233942	km
Motor devri	158	dev/dak
Bilgisayar besleme voltajı	6,98	V
araç hızı	5	km/s
Motor torku	64,59	Nm
Su sıcaklığı	17,0	°C

Çevre verileri		
Arıza varken kat edilen mesafe	0	km
Arızanın son giderilmesinden itibaren geçen kilometre	233955	km
Motor devri	0	dev/dak
Bilgisayar besleme voltajı	10,74	V
araç hızı	0	km/s
Motor torku	0,00	Nm
Su sıcaklığı	9,7	°C
Son sapma damper valfi kapalı	9,4	%
Son sapma damper valfi açık	90,2	%
Hava giriş kapağı bağlı pozisyon	80,9	%
Giriş klapesi	-5,9	%
Damper valfi ayar noktası pozisyonu	0,0	%

K9K - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTC033564

Çevre verileri		
Arıza sayısı	2	
Arızanın ilk görülme mesafesi	233941	km
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233941	km
Arıza varken kat edilen mesafe	0	km
Arızanın son giderilmesinden itibaren geçen kilometre	233941	km
Motor devri	0	dev/dak
Bilgisayar besleme voltajı	5,48	V
araç hızı	0	km/s
Motor torku	0,00	Nm
Su sıcaklığı	6,6	°C

K9K - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTC056016

Çevre verileri		
Arıza sayısı	3	
Arızanın ilk görülme mesafesi	233942	km
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233942	km
Arıza varken kat edilen mesafe	0	km
Arızanın son giderilmesinden itibaren geçen kilometre	233942	km
Motor devri	790	dev/dak
Bilgisayar besleme voltajı	7,54	V
araç hızı	8	km/s
Motor torku	5,06	Nm
Su sıcaklığı	18,7	°C
Alternatör yükü	37,2	%

Çevre verileri		
Hız kontrolü/sınırlar işlevi	Sabit hız kontrolü / hız sınırlandırıcı yok	
Sabit hız kontrolü güvenli çalışıyor	Normal mod	

K9K - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTC065711

Çevre verileri		
Arıza sayısı	4	
Arızanın ilk görülme mesafesi	233957	km
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233955	km
Arıza varken kat edilen mesafe	4	km
Arızanın son giderilmesinden itibaren geçen kilometre	233961	km
Motor devri	0	dev/dak
Bilgisayar besleme voltajı	14,12	V
araç hızı	0	km/s
Motor torku	0,00	Nm
Su sıcaklığı	15,8	°C
Compüter + kontak	Mevcut	
motor	KAPALI	

K9K - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTC038096

Çevre verileri		
Arıza sayısı	1	
Arızanın ilk görülme mesafesi	232174	km
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	232174	km
Arıza varken kat edilen mesafe	1938	km
Arızanın son giderilmesinden itibaren geçen kilometre	16777215	km
Motor devri	933	dev/dak
Bilgisayar besleme voltajı	11,10	V
araç hızı	0	km/s
Isıtıcı prizi kontrol	28,4	%
Motor torku	21,91	Nm
Su sıcaklığı	31,4	°C
Emme hava sıcaklığı	24,0	°C

K9K - Diagnos (Diagnose) Hata kodu DTC063872

Çevre verileri		
Arıza sayısı	4	
Arızanın ilk görülme mesafesi	233955	km
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	233942	km

Electronic PAS - Diagnose Hata kodu DTCF003

Çevre verileri		
No. +Ateşleme sonrası kayıtlı hatalarla	114	
Hatanın son belirmesinden itibaren geçen kilometre	234176	km
PAS tarafından yeniden hesaplanan araç hızı	0	km/s
Bilgisayar besleme voltajı	7,5	V
Direksiyon simidi açısı	173	d°
Direksiyon simidi açısı hızı	0	°/s
Dahili hata kodu	31	
Sistem durumu	2	
Motor tarafından emilen akım	0,0	A
Pompa grubu motor hızı	0	dev/dak
ECU sıcaklığı	34	°C
Yönlendirme motoru sıcaklığı	31	°C
Arıza sayısı	43	

Mekanikçi:	İmza
------------	------